


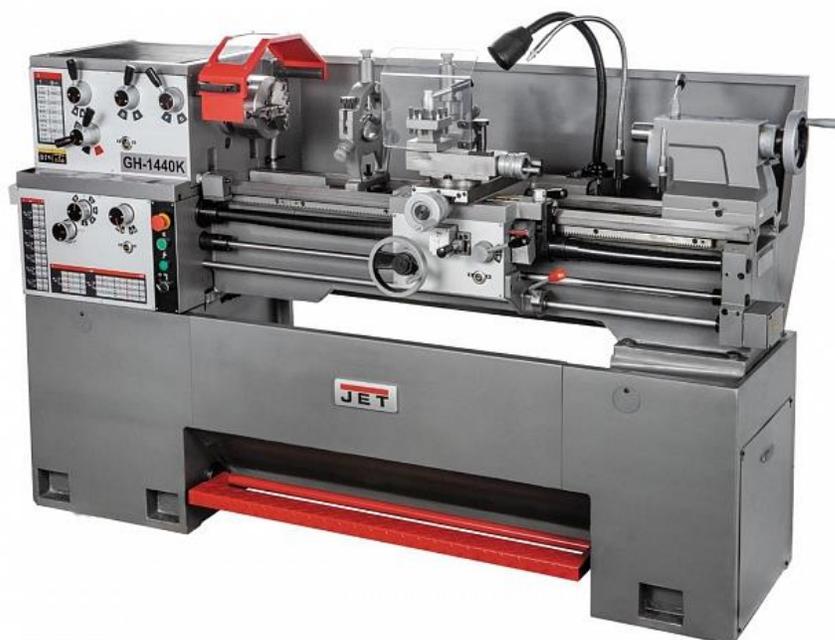

**GH-1440K
GH-1440K DRO**

**Токарно-винторезный
станок**

RUS ✓
Инструкция по
эксплуатации



Компания JPW (Tool) AG, ул. Аскерштрассе 45, CH-8610 Устер, Швейцария

Импортер и эксклюзивный дистрибьютор в РФ: ООО «ИТА-СПб» Санкт-Петербург, ул.
Софийская д.14, тел.: +7 (812) 334-33-28

Представительство в Москве: ООО «ИТА-СПб» Москва, Переведеновский переулок, д. 17,
тел.: +7 (495) 660-38-83

8-800-555-91-82 бесплатный звонок по России

Официальный вебсайт: www.jettools.ru Эл. Почта: neo@jettools.ru

Made in China / Сделано в Китае

50000916T, 50000717T

Ноябрь-2020

Декларация о соответствии ЕАС

Изделие: Токарный станок по металлу
Модель GH-1440K, GH-1440K DRO

Артикул: 50000916Т, 50000717Т

Торговая марка: JET

Изготовитель:

Компания JPW (Tool) AG, ул. Аскерштрассе 45, CH-8610 Устер, Швейцария

Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского
экономического союза (технического регламента Таможенного союза)

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Инструкция по эксплуатации токарного станка GH-1440K

Уважаемый покупатель, благодарим за доверие, которое Вы оказали нам, купив станок марки **JET**. Данное руководство предназначено для владельцев и операторов токарных металлообрабатывающих станков моделей **GH-1440K** с целью обеспечения безопасного ввода в эксплуатацию, безопасной работы и обслуживания станка. Обратите внимание на приведенную в данной инструкции по эксплуатации и в прилагаемых документах информацию. Для достижения максимально долгого срока службы и производительности, а также для безопасной эксплуатации полностью прочтите данную инструкцию и придерживайтесь наших указаний.

1.0 Гарантийные обязательства.....	3
2.0 Безопасность.....	4
3.0 Об этом руководстве.....	6
4.0 Спецификации.....	6
5.0 Распаковка из упаковочного ящика	7
5.1Содержимое контейнера для транспортировки	7
6.0 Установка.....	7
6.1 Подготовка патрона (трехкулачкового).....	8
7.0 Смазывание.....	9
8.0 Подготовка СОЖ.....	10
9.0 Электрические соединения.....	10
10.0 Общее описание.....	11
11.0 Эксплуатация.....	15
11.1 Процедура опробования.....	16
11.2 Выбор подачи и шага резьбы	16
11.3 Смена шестерен подачи	16
11.4 Автоматическая подача и изменение подачи.....	17
11.5 Эксплуатационный ход каретки.....	17
11.6 Нарезка резьбы	17
11.7 Резцовые салазки.....	17
12.0 Наладочные операции	17
12.1 Каретка суппорта.....	17
12.2 Поперечные салазки	17
12.3 Резцовые салазки.....	18
12.4 Задняя бабка	18
12.5 Смещение задней бабки	18
12.6 Клинья задней бабки.....	18
12.7 Регулировка передней бабки.....	18
12.8 Удаление съемного мостика.....	18
12.9 Установка съемного мостика	18
12.10 Замена и регулировка ремня	18
12.11 Центровка задней бабки к передней бабке.....	19
13.0 Таблица операций	20
13.1 Таблицы резьб.....	20
13.2 Таблицы автоподач.....	22
14 Запасные части	

1.0 Гарантийные обязательства

1.1 Условия предоставления:

Компания JET стремится к тому, чтобы ее продукты отвечали высоким требованиям клиентов по качеству и стойкости.

JET гарантирует первому владельцу, что каждый продукт не имеет дефектов материалов и дефектов обработки.

Jet предоставляет 2 года гарантии в соответствии с нижеперечисленными гарантийными обязательствами:

Гарантийный срок 2 (два) года со дня продажи. Днем продажи является дата оформления товарно-транспортных документов и/или дата заполнения Гарантийного талона.

Гарантийный, а также негарантийный и послегарантийный ремонт производится только в сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне, или авторизованных сервисных центрах.

После полной выработки ресурса оборудования рекомендуется сдать его в сервис-центр для последующей утилизации.

Гарантия распространяется только на производственные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации оборудования в период гарантийного срока.

В гарантийный ремонт принимается оборудование при обязательном наличии правильно оформленных документов: гарантийного талона, согласованного с сервис-центром образца с указанием заводского номера, даты продажи, штампом торговой организации и подписью покупателя, а также при наличии кассового чека, свидетельствующего о покупке.

1.2 Гарантия не распространяется на: сменные принадлежности (аксессуары), например: сверла, буры; сверлильные и токарные патроны всех типов и кулачки и цанги к ним; подошвы шлифовальных машин и т.п. (см. список сменных принадлежностей (аксессуаров) JET); быстроизнашиваемые детали, например: угольные щетки, приводные ремни,

защитные кожухи, направляющие и подающие резиновые ролики, подшипники, зубчатые ремни и колеса и прочее. Замена их является платной услугой;
оборудование JET со стертым полностью или частично заводским номером;
шнуры питания, в случае поврежденной изоляции замена шнура питания обязательна.

1.3 Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

при использовании оборудования не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации;
при механических повреждениях оборудования;
при возникновении недостатков из-за действий третьих лиц, обстоятельств непреодолимой силы, а также неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на оборудование, таких как дождь, снег повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.;

при естественном износе оборудования (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, ржавчина);

при возникновении повреждений из-за несоблюдения предусмотренных инструкцией условий эксплуатации (см. главу «Техника безопасности»);

при порче оборудования из-за скачков напряжения в электросети;

при попадании в оборудование посторонних предметов, например, песка, камней, насекомых, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение по назначению;

при повреждении оборудования вследствие несоблюдения правил хранения, указанных в инструкции; после попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений, несоблюдения правил смазки оборудования;

при повреждении оборудования из-за небрежной транспортировки.

Оборудование должно перевозиться в собранном виде в упаковке, предотвращающей механические или

иные повреждения и защищающей от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Гарантийный ремонт частично или полностью разобранного оборудования исключен.

Профилактическое обслуживание оборудования, например: чистка, промывка, смазка, в период гарантийного срока является платной услугой.

Настройка, регулировка, наладка и техническое обслуживание оборудования осуществляются покупателем.

По окончании срока службы рекомендуется обратиться в сервисный центр для профилактического осмотра оборудования.

Эта гарантия не распространяется на те дефекты, которые вызваны прямыми или косвенными нарушениями, невнимательностью, случайными повреждениями, неквалифицированным ремонтом, недостаточным техническим обслуживанием, а также естественным износом.

Гарантия JET начинается с даты продажи первому покупателю.

JET возвращает отремонтированный продукт или производит его замену бесплатно. Если будет установлено, что дефект отсутствует, или его причины не входят в объем гарантии JET, то клиент сам несет расходы за хранение и обратную пересылку продукта.

JET оставляет за собой право на изменение деталей и принадлежностей, если это будет признано целесообразным.

2. Безопасность

2.1 Предписания оператору

Станок предназначен для выполнения токарных работ на заготовках из металла. Обработка других материалов является недопустимой или в особых случаях может производиться после консультации с производителем станка.

Запрещается обрабатывать магний - высокая опасность возгорания!

Применение по назначению включает в себя также соблюдение инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, предоставленных изготовителем.

Станок разрешается обслуживать лицам, которые ознакомлены с его работой и техническим обслуживанием и предупреждены о возможных опасностях. Необходимо соблюдать также установленный законом возраст. Использовать станок только в технически исправном состоянии.

При работе на станке должны быть смонтированы все защитные приспособления и крышки.

Наряду с указаниями по технике безопасности, содержащимися в инструкции по эксплуатации, и особыми предписаниями Вашей страны необходимо принимать во внимание общепринятые технические правила работы на металлообрабатывающих станках.

Каждое отклоняющееся от этих правил использование рассматривается как неправильное применение. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, происшедшие в результате этого.

Ответственность несет только пользователь.

2.2 Общие указания по технике безопасности

Металлообрабатывающие станки при неквалифицированном обращении представляют определенную опасность.

Поэтому для безопасной работы необходимо соблюдение имеющихся предписаний по технике безопасности и нижеследующих указаний.

Прочитайте и изучите полностью инструкцию по эксплуатации, прежде чем Вы начнете монтаж станка и работу на нем.

Храните инструкцию по эксплуатации, защищая ее от грязи и влаги, рядом со станком и передавайте ее дальше новому владельцу станка.

На станке не разрешается проводить какие-либо изменения, дополнения и перестроения

Ежедневно перед включением станка проверяйте безупречную работу и наличие необходимых защитных приспособлений. Необходимо сообщать об обнаруженных недостатках на станке или защитных приспособлениях и устранять их с привлечением уполномоченных для этого

работников.

В таких случаях не проводите на станке никаких работ, обезопасьте станок посредством отключения от сети.

Для защиты длинных волос необходимо надевать защитный головной убор или косынку.

Работайте в плотно прилегающей одежде. Снимайте украшения, кольца и наручные часы.

Носите защитную обувь, ни в коем случае не надевайте прогулочную обувь или сандалии.

Используйте средства индивидуальной защиты, предписанные для работы инструкцией.

При работе на станке не надевать **перчатки**.

Следите за хорошим освещением.

Следите за тем, чтобы станок устойчиво стоял на твердом и ровном основании.

Следите за тем, чтобы электрическая проводка не мешала рабочему процессу, и чтобы об нее нельзя было споткнуться.

Содержите рабочее место свободным от мешающих заготовок и прочих предметов. Будьте внимательны и сконцентрированы.

Серьезно относитесь к работе.

Никогда не работайте на станке под воздействием психотропных средств, таких как алкоголь и наркотики.

Принимайте во внимание, что медикаменты также могут оказывать вредное воздействие на Ваше состояние.

Удаляйте детей и посторонних лиц с рабочего места.

Не оставляйте без присмотра работающий станок.

Перед уходом с рабочего места отключите станок.

Не используйте станок поблизости от мест хранения горючих жидкостей и газов.

Принимайте во внимание возможности сообщения о пожаре и борьбе с огнем, например, с помощью расположенных на пожарных щитах огнетушителей.

Не применяйте станок во влажных помещениях и не подвергайте его воздействию дождя.

Соблюдайте минимальные и максимальные размеры заготовок.

Удаляйте стружку и детали только при остановленном станке.

Работы на электрическом оборудовании станка разрешается проводить только квалифицированным электрикам. Немедленно заменяйте поврежденный сетевой кабель.

3.0 Об этом руководстве

Данное руководство предоставляется компанией JET. Оно включает процедуры безопасной эксплуатации и обслуживания станка JET Модели GN-1440K. Данное руководство содержит инструкции по установке, мерам предосторожности, общим правилам эксплуатации и инструкции по техническому обслуживанию. Данный станок спроектирован и выполнен таким образом, чтобы обеспечить долгосрочную бесперебойную работу при использовании в соответствии с инструкциями, изложенными в этом документе. Данное руководство не предназначено для обучения методам токарной обработки, выбора инструмента и заготовок. По вопросам технического обслуживания, выбора правильной скорости вращения и скорости подачи для конкретных материалов; типов режущих инструментов, подходящих для конкретной операции, следует обращаться к справочному пособию или же к начальнику цеха или мастерской. Какими бы ни были общепринятые методы или материалы, личная безопасность всегда должна быть приоритетом.

Примечание. Цифры и обозначения в этом руководстве могут показывать или не показывать в точности вашу модель токарного станка, но процедуры будут идентичными.

При наличии вопросов или замечаний, обращайтесь к местному поставщику или в компанию JET. С компанией JET также можно связаться через наш веб-сайт: www.jettools.ru.

Сохраните это руководство для использования в будущем. Если станок перейдет в иную собственность, руководство должно быть в комплекте со станком.

Предупреждение

Перед началом сборки или эксплуатации прочитайте и ознакомьтесь со всем содержанием данного руководства!

Несоблюдение инструкций может привести к серьезным травмам!

4.0 Спецификации

Напряжение, В	400
Диаметр обточка над станиной, мм	356
Диаметр обточка над съёмным мостиком, гар, мм	508
Длина съёмного мостика, мм	237
Диаметр обточка над поперечным суппортом, мм.....	210
Расстояние между центрами, мм	1000
Частота вращения шпинделя, об/мин	40 - 1800
Количество скоростей шпинделя, шт	12
Конус шпинделя.....	MK-5
Присоединение шпинделя ..D1-4 (DIN 55029)	
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм.....	38
Диапазон продольной подачи, мм/об.....	0,043-0,653
Количество продольных подач, шт.....	40
Диапазон поперечной подачи, мм/об.....	0,024-0,359
Количество поперечных подач, шт	40
Диапазон метрической резьбы, мм.....	0,45-7,5
Количество метрических резьб, шт.	23
Дюймовая резьба, TPI.....	4-112
Количество дюймовых резьб, шт.....	40
Макс. размер резца, мм	16x16
Ход поперечного суппорта, мм	160
Ход верхнего суппорта	90
Пиноль задней бабки.....	MK-3
Ход пиноли задней бабки, мм.....	120
Диапазон неподвижного люнета, мм.....	10-88
Диапазон подвижного люнета, мм....	10-66
Объем бака СОЖ, л	9
Расстояние между направляющими, мм.....	260
Мощность двигателя, кВт	2,25, 50Гц/400В/3ф
Размеры.....	1900x710x11170 мм
Масса	1140 кг

ВНИМАНИЕ:

Если Вы приобрели модель станка, оснащенного Устройством Цифровой Индикации (DRO), пожалуйста, воспользуйтесь соответствующей инструкцией, которую можно скачать с нашего сайта или обратитесь к вашему продавцу.

***Примечание:** Спецификация данной инструкции является общей информацией. Данные технические характеристики были актуальны на момент издания руководства по эксплуатации. Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации оборудования без уведомления потребителя.

Настройка, регулировка, наладка и техническое обслуживание оборудования осуществляются покупателем.

В технических характеристиках станка указаны предельные значения зон обработки, для оптимального подбора оборудования и увеличения сроков эксплуатации выбирайте станки с запасом. Станок предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с температурой от 10 до 35°C и относительной влажностью не более 80%.

Во избежание преждевременного выхода электродвигателя станка из строя и увеличения ресурса его работы необходимо: регулярно очищать электродвигатель от стружки и пыли; контролировать надежность контактов присоединенных силовых кабелей; контролировать соответствие сечения силового или удлинительного кабеля. Обслуживающий персонал должен иметь соответствующий допуск на эксплуатацию и проведение работ на оборудовании оснащенного электродвигателем напряжением питания 400В, 50Гц.

5.0 Распаковка из упаковочного ящика

Откройте упаковочный ящик и проверьте наличие повреждений при транспортировке. Немедленно сообщите о любом обнаруженном ущербе повреждении вашему дистрибьютору и агенту по доставке. Не выбрасывайте транспортировочный материал до тех пор, пока токарный станок не будет собран правильно.

Сравните содержимое вашего ящика со следующим списком деталей, чтобы убедиться, что все детали в целости. Если какие-то детали отсутствуют, следует сообщить вашему дистрибьютору.

Предупреждение:

Прочитайте всё руководство и убедитесь, что полностью понимаете

его содержание прежде, чем приступите к установке и эксплуатации.

Несоблюдение указаний руководства может привести к серьезным травмам.

5.1 Комплектации

3-х кулачковый патрон Ø160 мм с

прямыми/обратными кулачками

4-х кулачковая планшайба Ø200 мм

Планшайба 300 мм

Подвижный и неподвижный люнеты

4-х-позиционный резцедержатель с фиксатором

2 не вращающихся центра МК-3

Устройство подачи СОЖ

Переходная втулка с МК-5 на МК-3

Набор сменных металлических шестерён

Ножной тормоз шпинделя с концевым выключателем

Защитный экран патрона с концевым выключателем

Защитная задняя стенка

Защита резцедержателя

Защита ходового винта

Лампа освещения рабочей зоны

Указатель резьбы

Ключ для 3-х кулачкового патрона

Ключ резцедержателя

Концевой упор продольного перемещения

Ящик с инструментом

Руководство по эксплуатации

Модель с УЦИ:

УЦИ по 3-м осям, цена деления 0,005 мм, погрешность ± 1 знак

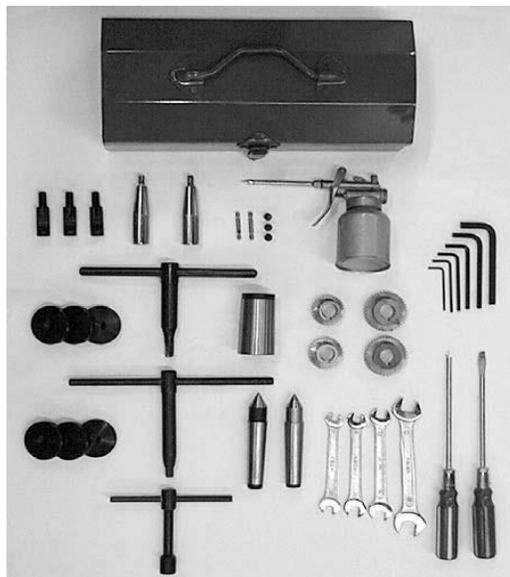


Рисунок 1

6.0 Установка

Удалите остатки упаковки станка. Открутите транспортные винты, удерживающие станок на дне транспортировочного ящика. Выберите место для токарного станка. Оно должно быть сухим, хорошо освещенным и быть достаточно просторным для обслуживания токарного станка со всех четырех сторон. Поместите два стальных стержня или две трубки (достаточной прочности) в четыре отверстия (А, рис. 2) на магазине токарного станка. Поднимите токарный станок при помощи правильно проложенных ремней. Не поднимайте за шпиндель. При помощи подходящего подъемного оборудования медленно поднимите токарный станок из транспортировочного контейнера. Перед перемещением убедитесь, что токарный станок находится в равновесии (сбалансирован).



Рисунок 2

Чтобы избежать искривления станины, место расположения токарного станка должно быть абсолютно плоским и ровным. Проверьте горизонтальность, используя прецизионный уровень на направляющих как в продольном, так и в поперечном направлении. Выравнивающие прокладки, входящие в комплект инструментов, и выравнивающие винты в основании токарного станка помогут вам достичь должной горизонтальности. Для точной работы токарный станок должен стоять ровно. Очистите все поверхности, покрытые антикоррозионной защитой с использованием мягкого бытового

растворителя, керосина или дизельного топлива. Не используйте разбавитель для краски, бензин или растворитель для лака, так как это может повредить окрашенные поверхности. Покройте все очищенные поверхности легкой пленкой MobilDTE® OilHeavyMedium.

Откройте торцевую дверцу коробки скоростей. Очистите все компоненты узла и нанесите на все шестерни покрытие Mobilith® AW 1. Закройте дверцу.

6.1 Подготовка патрона (трех-кулачкового)

Прочитайте и убедитесь, что вы поняли все указания по подготовке патрона. Несоблюдение может привести к серьезным травмам и / или повреждению токарного станка!

Примечание: Прежде, чем вынимать патрон из шпинделя, поместите подходящую опору (деревянный брусок) на направляющих станины под патроном. Придерживайте патрон при повороте трех кулачковых зажимов (рис.3) на 1/4 оборота против часовой стрелки с помощью ключа патрона, находящегося в ящике для инструментов.

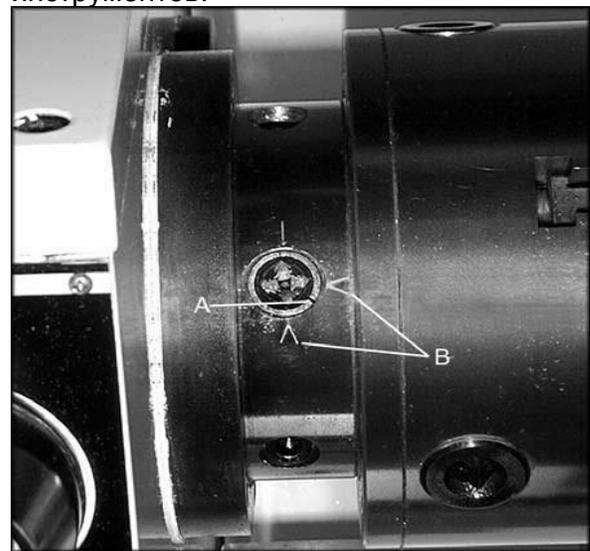


Рисунок 3

Осторожно извлеките патрон из шпинделя и поместите его на соответствующую рабочую поверхность. Осмотрите штифты кулачкового зажима. Убедитесь, что они не растрескались или не сломались во время транспортировки. Полностью очистите все детали

растворителем. Также очистите шпиндель и кулачковые зажимы.

Покройте все кулачки патрона и спираль внутри патрона составом Mobilith® AW2.

Покройте шпиндель, зажимы кулачков и корпус патрона легкой пленкой масла MobilDTE® OilHeavyMedium.

Поднимите патрон до конца шпинделя и нажмите на шпиндель. Закрепите на месте, поворачивая кулачковые зажимы на 1/4 оборота по часовой стрелке. Риска указателя на кулачковом зажиме (А, рис.3) должна находиться между двумя стрелками (В, рис.3). Если риска указателя не находится между двумя стрелками, выньте патрон и отрегулируйте зажимные болты, повернув на один полный оборот наружу (если кулачки не входят в зацепление) или повернув на один полный оборот вовнутрь (если кулачки поворачиваются за пределы риски указателя).

Установите патрон и затяните его.

7.0 Смазывание

Предупреждение

Токарный станок нужно смазать во всех точках смазки, и все емкости для масла должны быть заполнены до рабочего уровня перед запуском токарного станка в работу.

Несоблюдение этих мер может привести к серьезному повреждению станка.

Передняя бабка (3,0 литра) - масло должно быть на уровне отметки индикатора на смотровом стекле для проверки уровня масла (А, рис.4). Долейте масло MobilDTE® OilHeavyMedium до нужного уровня. Заполните, потянув за пробку (D, рис.4). Для слива снимите сливную пробку (А, рис.5) с помощью шестигранного ключа на 8 мм. Слейте масло полностью и залейте заново после первого месяца работы. Вычистите металлическую стружку, если она попала туда. Затем меняйте масло в передней бабке раз в году.



Рисунок 4

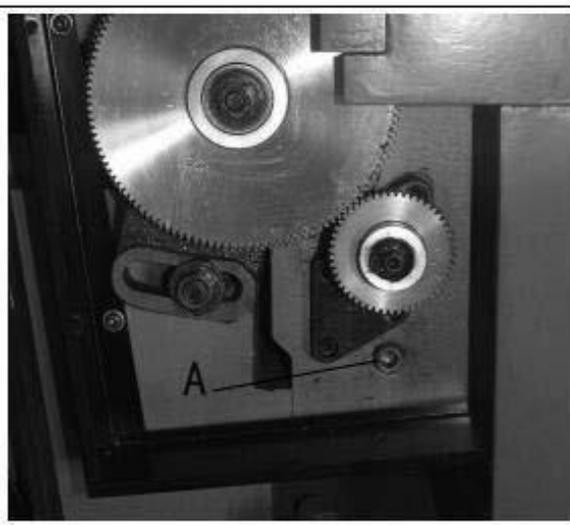


Рисунок 5

Коробка скоростей (2,0 литра) - масло должно быть до отметки индикатора на смотровом стекле для проверки уровня масла (В, рис.4). Долейте масло MobilDTE® OilHeavyMedium до нужного уровня. Заполните, сняв крышку, где укреплена табличка с размерами резьбы (Е, рис.4) и сняв пробку (С, рис.4) при помощи шестигранного ключа на 8 мм. Для слива извлеките сливную пробку (А, рис.6) с помощью шестигранного ключа на 8 мм. Слейте масло полностью и залейте заново после первого месяца работы. Затем меняйте масло в коробке скоростей раз в году.

Фартук (1,0 литр) - масло должно быть до отметки индикатора в смотровом стекле для масла (А, рис.7). Долейте доверху маслом MobilDTE®. Для заполнения снимите масляный колпачок (В, рис.7) на

верхней части фартука. Для слива снимите сливную пробку на днище фартука. Слейте масло полностью и залейте после первого месяца работы. Затем меняйте масло в фартуке раз в году.

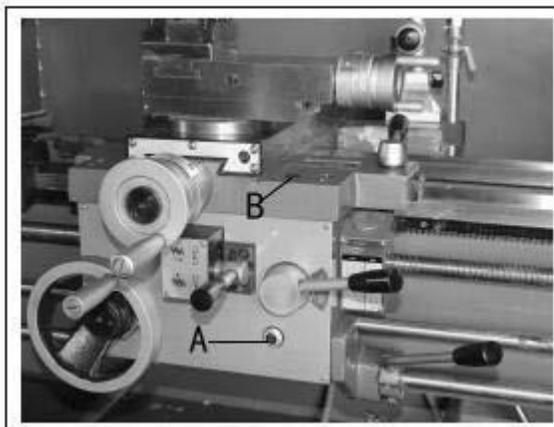


Рисунок 7

Ходовой винт/ ходовой вал – смазывайте пресс-масленку (А, рис.8) на консоли ходового винта /ходового вала маслом MobilDTE® OilHeavyMedium ежедневно.

Задняя бабка - смазывайте две пресс-масленки (В, рис.8) на задней бабке маслом MobilDTE® ежедневно.

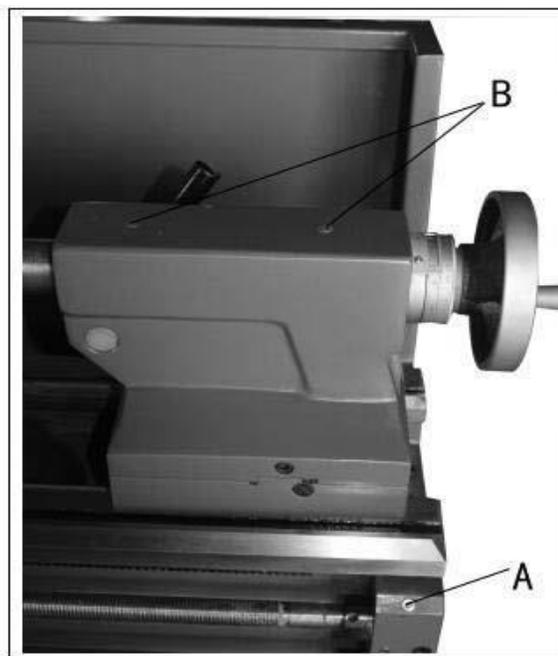


Рисунок 8

Поперечные салазки - смазывайте четыре пресс-масленки (А, рис.9) маслом MobilDTE® OilHeavyMedium ежедневно.

Резцовые салазки - смазывайте одну пресс-масленку (В, рис.9) маслом MobilDTE® OilHeavyMedium ежедневно.
Каретка - смазывайте четыре пресс-масленки (D, рис.9) маслом MobilDTE® OilHeavyMedium ежедневно.

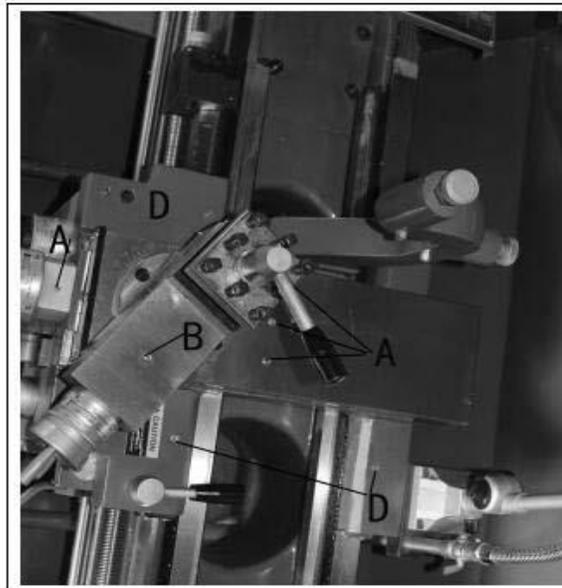


Рисунок 9

8.0 Подготовка охлаждающей жидкости

Предупреждение
Следуйте рекомендациям изготовителя охлаждающей жидкости по использованию, осторожному обращению и утилизации.

Снимите заднюю крышку на торце задней бабки. Убедитесь, что резервуар охлаждающей жидкости не сдвинулся во время транспортировки и расположен надлежащим образом под желобом-рекуператором (рис.10).



Рисунок 10

Налейте 12 литров СОЖ в поддон. После того, как машина подключена к электросети, включите насос охлаждающей жидкости и проверьте, правильно ли проходит охлаждающая жидкость.

Установите крышку отсека на место. Закрепите дверцу [резервуара] охлаждающей жидкости.

9.0 Электрические соединения

Предупреждение

Электрические соединения должны выполняться квалифицированным электриком в соответствии со всеми соответствующими электротехническими правилами и нормами. Эта машина должна быть правильно заземлена, чтобы предотвратить электрический шок и возможную смертельную травму.

Токарный станок GH-1440K рассчитан на 2,5 кВт, имеет трехфазный двигатель, работает при напряжении 460 В.

Убедитесь что энергоснабжение на участке токарного станка, такое же, как номинальный параметр токарного станка.

Распределительная коробка источника питания токарного станка: Снимите крышку. Подача питающего напряжения пропускается через прямую втулку. Затем прикрепите заземление. Закройте крышку.

Главный переключатель питания:

Расположен на задней стороне машины. Включает и выключает питание станка.

Убедитесь, что токарный станок правильно заземлен.

При правильном подключении питания подъем рычага прямого-обратного хода приводит к вращению шпинделя против часовой стрелки, если смотреть со стороны задней бабки. Если патрон вращается по часовой стрелке, отсоедините токарный станок от источника питания, отключите два из трех проводов питания и снова подключите токарный станок к источнику питания.

10.0 Общее описание

Станина токарного станка

Станина токарного станка (А, рис.11) выполнена из высококачественного

чугуна. Сочетание высоких боковых стенок с прочными поперечными ребрами гарантирует станине низкий уровень вибрации и высокий уровень жесткости. Две точно отшлифованных остроугольных направляющих, усиленные путем термического закаливания и шлифования, являются точными направляющими для каретки и передней бабки. Главный приводной двигатель установлен на подставке под передней бабкой.

Передняя бабка

Передняя бабка (В, рис.11) отлита из высококачественного чугуна с низкой вибрацией. Она крепится болтами к станине четырьмя винтами с двумя регулировочными винтами для центровки. В передней бабке установлен шпиндель на двух прецизионных конических роликовых подшипниках. В полом шпинделе находится конус Морзе № 5 с отверстием 38 мм.

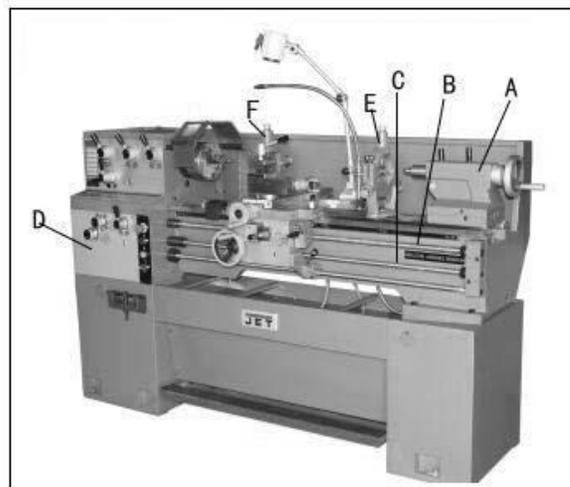


Рисунок 11

Каретка

Каретка (А, рис.12) выполнена из высококачественного чугуна. Скользящие части гладко отшлифованы. Поперечные салазки установлены на каретке и перемещаются по остроугольной направляющей, зазор которой можно корректировать при помощи клиньев. Резцовые салазки (В, рис.12), которые установлены на поперечных салазках (С, рис.12), могут поворачиваться на 360°. Верхние салазки и поперечные салазки перемещаются по остроугольной направляющей и имеют регулируемые клинья. На верхних салазках установлен четырехпозиционный резцедержатель.

Четырехпозиционный резцедержатель

Четырехпозиционный резцедержатель (D, рис. 12) установлен на верхних салазках и позволяет одновременно устанавливать максимум четыре резца. Не забывайте использовать минимум два зажимных винта при установке режущего инструмента.

Фартук

Фартук (E, рис. 12) установлен на каретке. В фартуке установлена маточная гайка. Клинья маточной гайки можно регулировать с наружной стороны. Маточная гайка входит в зацепление с помощью рычага. Быстрое перемещение фартука осуществляется с помощью зубчатой рейки (линейной зубчатой передачи), установленной на станине, и зубчатого колеса (шестерни), управляемого маховиком на передней части фартука.

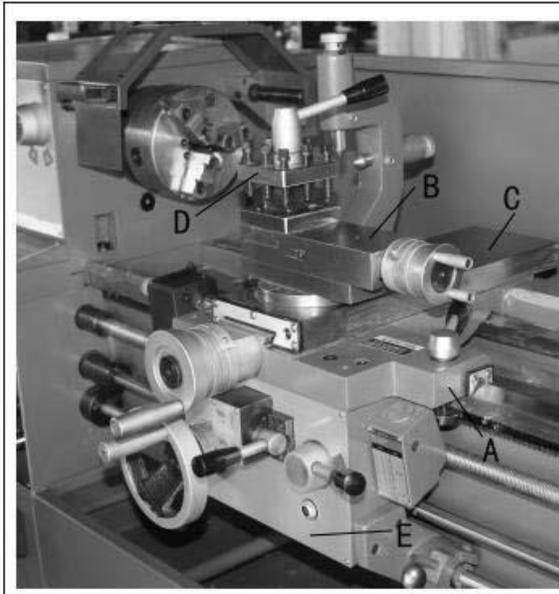


Рисунок 12

Задняя бабка

Задняя бабка (A, рис. 13) скользит по v-образной направляющей и может быть зафиксирована в любом месте при помощи стопорного рычага. На задней бабке имеется прочная пиноль с конусом Морзе № 3.

Ходовой винт и ходовой вал

Ходовой винт (B, рис. 13) и ходовой вал (C, рис. 13) установлены на передней части станины. Они подключены к коробке скоростей слева для автоматической подачи и поддерживаются втулками на обоих концах. Они оба оснащены

латунными предохранительными штифтами.

Коробка скоростей

Коробка скоростей (D, рис. 13) изготовлена из высококачественного чугуна и установлена на левой стороне станины.

Неподвижный люнет

Неподвижный люнет (E, рис. 13) служит опорой для валов на свободном конце задней бабки. Неподвижный люнет устанавливается на одной из направляющих и закрепляется снизу с помощью болта, гайки и фиксирующей пластины. Кулачки требуют постоянной смазки в местах контакта с заготовкой для предотвращения преждевременного износа.

Ослабьте три винта с шестигранной головкой. Ослабьте винт с насечённой головкой и откройте кулачки, пока неподвижный люнет не будет перемещен, при этом его кулачки должны обхватывать заготовку. Закрепите неподвижный люнет в нужном положении.

Плотно установите кулачки на заготовке и закрепите, затянув тремя винтами с шестигранной головкой. Кулачки должны быть установлены плотно, но без закусывания. Смажьте скользящие точки маслом Mobil DTE® Oil Heavy Medium. После длительного использования на штифтах появится износ. Следует проточить их повторно или обточить напильником кончики кулачков.

Подвижный люнет

Перемещающийся подвижный люнет (F, рис. 13) устанавливается на продольном суппорте и следует за движением токарного инструмента (резца). Нужны только два кулачка, так как место третьего занимает токарный резец. Подвижный люнет используется для работы на длинных узких заготовках. Он предотвращает изгиб заготовки при давлении на него токарного резца. Скользящие кулачки устанавливаются так же, как и на неподвижном люнете, без зазоров, но и без зажима. Всегда смазывайте их маслом MobilDTE® OilHeavyMedium.

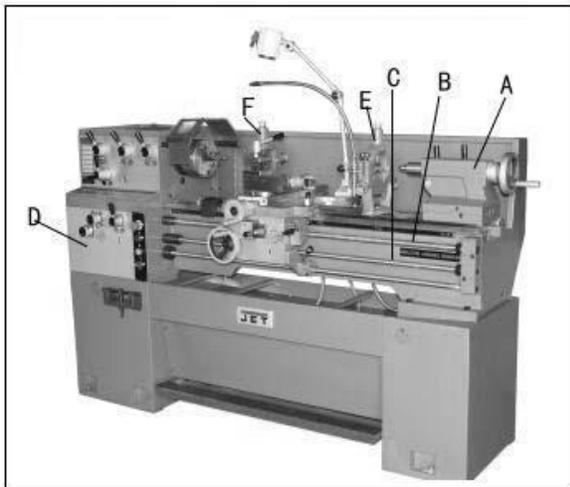


Рисунок 13

Устройства управления

Панель управления - расположена на передней части коробки скоростей

Переключатель подачи охлаждающей жидкости (А, рис. 14) – включает и выключает насос охлаждающей жидкости.

Лампа-индикатор подачи энергии (В, Рис . 14) – загорается, когда станок подключен к питанию.

Переключатель экстренной остановки (С, Рис. 14) – при нажатии прекращаются все функции машины.

Предостережение: Станок по-прежнему остается под напряжением. Для того, чтобы запустить машину заново, вращайте рукоятку по часовой стрелке пока она не разблокируется.

Переключатель для толчкового движения шпинделя (D, Рис. 14) – нажать и отпустить для кратковременного движения шпинделя.

Рычаги изменения скорости передней бабки(Е, Рис. 14) - Расположены на передней части бабки. Для нужной настройки перемещайте рычаги в соответствии с таблицей скоростей.

Рычаг направления ходового винта/ходового вала (F, Рис. 14) - расположен на передней части передней бабки. Поворот рычага вверх приводит к перемещению каретки к задней бабке; поворот рычага вниз приводит к перемещению каретки к передней бабке (когда патрон вращается вперед или против часовой стрелки). Не перемещайте рычаг во время работы машины.

Рычаг переключения ходового винта/ходового вала (G, Рис. 14) расположен

на передней части передней бабки. Используется при настройке резьбы или подачи.

Предупреждение

В положении "А", никогда не запускайте токарный станок на скорость выше 650 об / мин.

Рычаг переключения резьбы (H, Рис. 14) – расположен на передней части коробки скоростей. Используется при настройке для выбора подачи и резьбы. Положения "F" и "D" для ходового вала. Позиции "E" и "C" для винтового вала. Позиция "O" - нейтральная.

Ручка блокировки (I, рисунок 14) - расположена на передней части коробки скоростей. С помощью этой ручки в положении «6 часов» можно отрегулировать ручку селектора скорости /подачи (J, рис.14). С помощью **ручки в положении «12 часов»** ручка селектора скорости /подачи (J, рис.14) заблокирована.

Ручка управления скоростью /подачей (J, рис.14) расположена на передней части коробки передач. Используется для настройки подачи и резьбы.

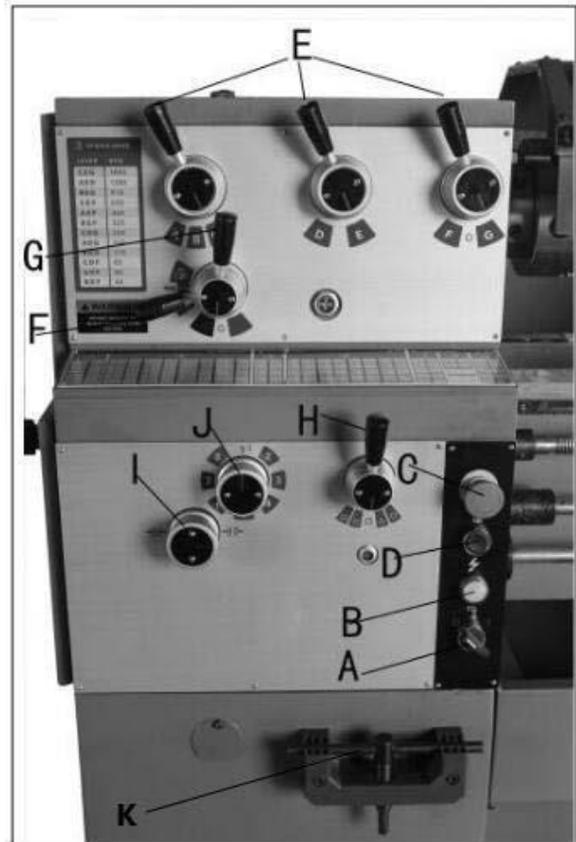


Рисунок 14

Блокировка резцовых салазок (А, рис.15) - шестигранный винт, расположенный на левой стороне резцовых салазок. Поверните по часовой стрелке, чтобы заблокировать суппорт и против часовой стрелки, чтобы разблокировать.

Блокировка каретки (В, рис.15) - рукоятка блокировки, расположенная на верхней части каретки. Поверните по часовой стрелке, чтобы заблокировать каретку. Поверните против часовой стрелки, чтобы разблокировать.

Предупреждение

Блокировка каретки должна быть разблокирована перед включением автоматической подачи. В противном случае может произойти повреждение токарного станка.

Маховик продольной подачи (D, рис.15) - расположен на фартуке. Поверните маховик по часовой стрелке, чтобы передвинуть блок фартука к задней бабке. Поверните колесо против часовой стрелки, чтобы перевести блок фартука в направлении передней бабки.

Выбор подачи (E, рис.15) - расположен в центре передней части фартука. Нажатие рычага влево и вниз активирует функцию поперечной подачи. Нажатие рычаг вправо и вверх активирует функцию продольной подачи.

Рукоятка включения маточной гайки (нарезка резьба) (F, рис.15) - расположена на передней части фартука. Поверните рычаг вниз для включения. Поверните рычаг вверх для отключения.

Маховик поперечной подачи (G, рис.15) - расположен над узлом фартука. Вращайте по часовой стрелке или против часовой стрелки для перемещения или установки в заданном положении.

Маховик поперечного движения резцовых салазок (H, рис. 15) - расположен на конце резцовых салазок. Поворачивайте по часовой стрелке или против часовой стрелки для перемещения или установки в заданном положении.

Рукоятка зажима резцедержателя (J, рис. 15) - расположена на верхней части резцедержателя. Поверните против часовой стрелки, чтобы ослабить и по часовой стрелке, чтобы затянуть.

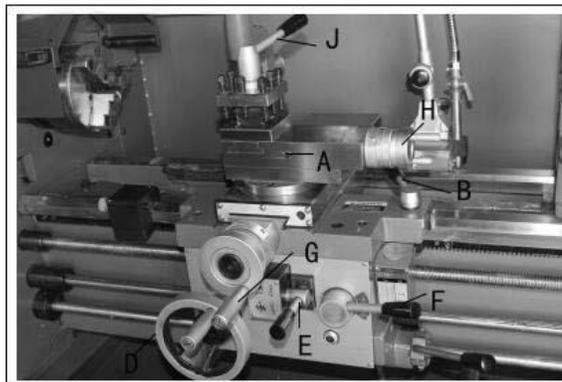


Рисунок 15

Рукоятка зажима пиноли задней бабки (А, рис.16) - расположена на задней бабке. Поднимите ее, чтобы зафиксировать шпиндель. Нажмите вниз, чтобы разблокировать.

Рукоятка зажима задней бабки (В, фиг.16) - расположена на задней бабке. Поднимите рукоятку для блокировки. Надавите книзу рукоятку, чтобы разблокировать.

Маховик движения пиноли задней бабки (С, фиг. 16) - расположен на задней бабке. Поверните по часовой стрелке, чтобы выдвинуть пиноль. Вращайте против часовой стрелки, чтобы убрать пиноль.

Регулировка смещения задней бабки (D, рис.16). Два болта с шестигранной головкой, расположенные на основании задней бабки, используются для смещения задней бабки для нарезки конусов. Ослабление одного винта при затягивании другого дает смещение задней бабки.

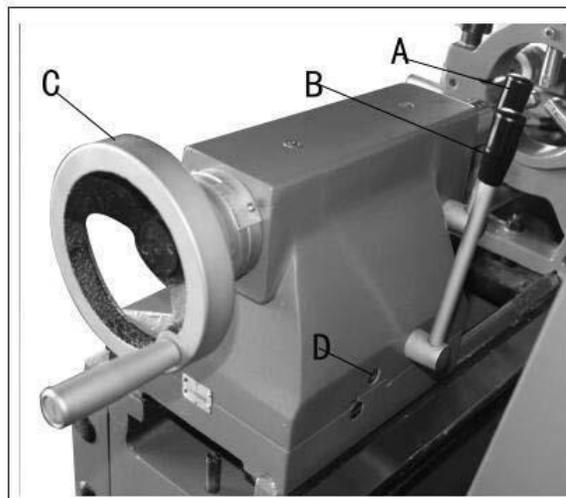


Рисунок 16

Ножной тормоз (А, рис. 17) - расположен между опорами станины. Нажмите для остановки всех функций станка.

Микро-остановка каретки (В, рис. 17) - расположена на станине станка. Ослабьте два болта с шестигранной головкой под корпусом и сдвиньте их вдоль станины в нужное положение. Затяните винты, чтобы удерживать их.

Главный выключатель питания (не показан) - расположен на дверце электрического шкафа на задней части станка. Включает и выключает основное питание на токарном станке.

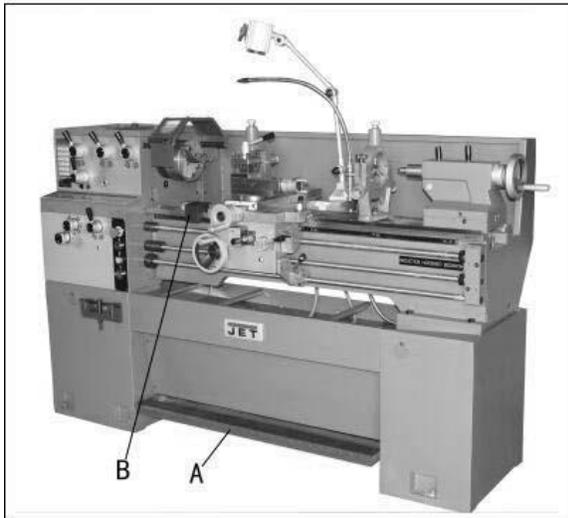


Рисунок 17

11.0 Эксплуатация

11.1 Процедура опробования

Во время изготовления и тестирования данный токарный станок работал на низком диапазоне оборотов в минуту в течение трех часов.

Чтобы позволить шестерням и подшипникам пройти обкатку и притереться друг к другу и обеспечивать плавность работы, не запускайте токарный станок на скорость выше 650 об/мин в первые шесть часов работы.

11.2 Выбор подачи и шага резьбы

Обратитесь к диаграмме подачи и резьбы, представленной на лицевой панели коробки передач (А, рис. 18 и раздел 13.0 настоящего руководства).

Переведите рукоятки (В, С, D, E, F, рис. 18) в соответствующие позиции в соответствии с графиком.

11.3 Смена шестерен подачи

Шестерни 25Т, 127Т, 50Т устанавливаются в гитаре станка при поставке с завода.

Данная комбинация годится для большинства видов подачи и дюймовой резьбы в обычных обстоятельствах.

Шестерни 30Т, 32Т и два 40Т, находящиеся в ящике для инструментов, используются с различными комбинациями, как указано в таблице подачи и резьбы (А, рис. 18).

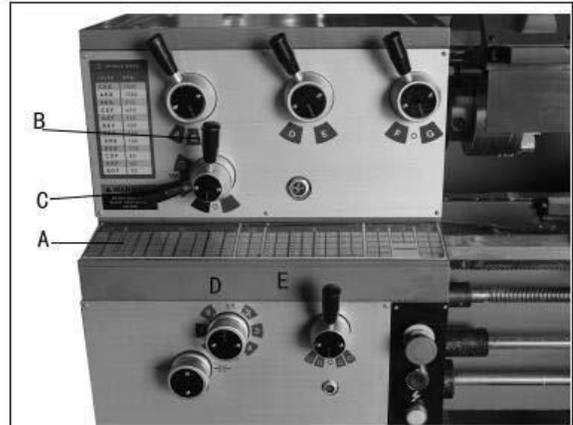


Рисунок 18

Отключите машину от источника питания (выньте вилку).

Откройте дверцу на левом конце передней бабки.

Ослабьте гайки (А&В, рис. 19).

Сдвиньте раму (С, рис. 19) и временно удерживайте на месте путем затягивания гайки (В, Рис. 19).

Снимите винты с шестигранной головкой (D и / или E, рис.19), в зависимости от того, какая передача должна быть изменена.

Установите новую шестерню (шестерни) и затяните ее/их с помощью винта с шестигранной головкой.

Ослабьте гайку (В, рис. 19), сдвиньте раму назад, чтобы произошло сцепление зубцов на зубчатых передачах, и затяните гайки (А и В, рис. 19).

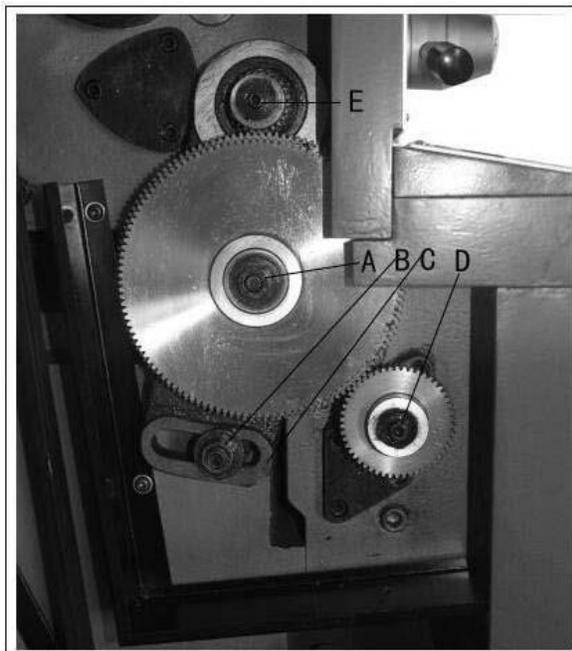


Рисунок 19

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что между передачами имеется зазор 0,002 дюймов - .003 дюймов. Слишком жесткая установка передач приведет к чрезмерному шуму и износу.

Закройте дверцу и подключите машину к источнику питания.

11.4 Автоматическая подача и изменение подачи

Переведите переключатель прямого / обратного хода (А, рис.20) в верхнее или нижнее положение в зависимости от нужного направления.

Установите рукоятку выбора (А, В, С, D, рис. 21) на нужную скорость.

Примечание: Для подачи рычаг (D) будет установлен в положение "F" или "D" в зависимости от нужной скорости подачи.

11.5 Эксплуатационный ход каретки

Нажмите рычаг (В, рис.20) влево и вниз, чтобы включить поперечный суппорт.

Потяните рычаг вправо и включите продольную подачу.

11.6 Нарезка резьбы

Установите рукоятку вперед / назад (А, рис.20) вверх или вниз в зависимости от желаемого направления.

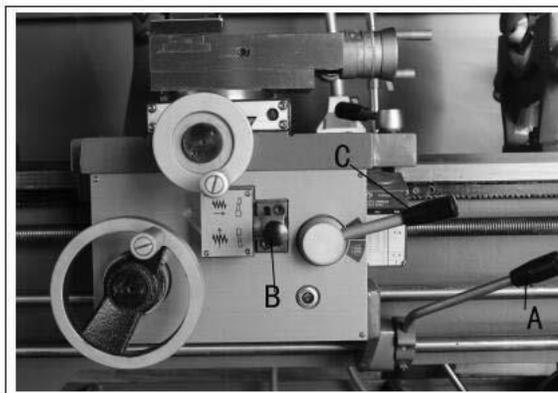


Рисунок 20

Установите рукоятки селектора (А, В, С, D, рис. 21) на желаемую скорость.

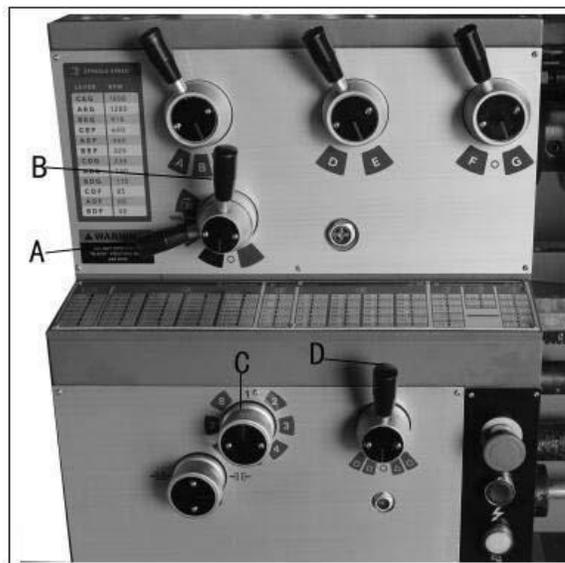


Рисунок 21

Примечание: Для подачи рычаг (D) будет установлен в положение "F" или "D" в зависимости от нужной скорости подачи.

11.5 Эксплуатационный ход каретки

Нажмите рычаг (В, рис.20) влево и вниз, чтобы включить поперечный суппорт.

Потяните рычаг вправо и включите продольную подачу.

11.6 Нарезка резьбы

Установите рукоятку вперед / назад (А, рис.20) вверх или вниз в зависимости от желаемого направления.

Установите рукоятки селектора (А, В, С, D, рис. 21) на желаемую скорость.

Примечание: Для резьбы рукоятка (D) будет установлен на «С» или «Е», в зависимости от требуемой резьбы. Поверните рукоятку (В, рис. 19) вправо.

Поверните рукоятку маточной гайки (С, рис.20).

Чтобы нарезать дюймовую резьбу, обратитесь к таблицам подачи и резьбы. Рукоятка маточной гайки и нарезной диск используются для нарезания резьбы обычным способом. Таблица резьбоуказателя указывает, на какую точку следует устанавливать резьбоуказатель для задания резьбы. Чтобы нанести метрическую резьбу, маточная гайка должна оставаться постоянно зацепленной после того, как была выбрана начальная точка, и маточная гайка была первоначально зацеплена (резьбоуказатель использовать нельзя).

11.7 Резцовые салазки

Резцовый салазки находятся поверх поперечных салазок и могут поворачиваться на 360 градусов. Ослабьте два винта с цилиндрической головкой и шестигранным углублением (А, рис. 22) на основании крестового суппорта. Под салазками имеется шкала калибровки в градусах (В, рис. 22), чтобы можно было ставить салазки на нужный угол.

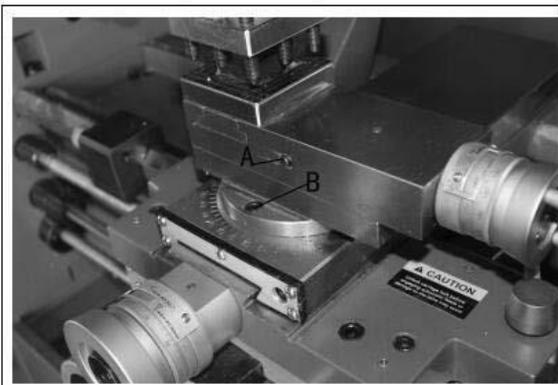


Рисунок 22

12.0 Наладочные операции

По истечении определенного периода времени может потребоваться корректировка по износу некоторых движущихся компонентов.

12.1 Каретка суппорта

Найдите четыре гайки с шестигранной головкой, которые находятся на нижней задней части поперечных салазок, и отверните на один полный оборот.

Поворачивайте каждый из четырех фиксирующих винтов с помощью шестигранного ключа до тех пор, пока не почувствуете небольшое сопротивление. Не перетяните.

Двигайте каретку с помощью маховика и определите, устраивает ли вас такое сопротивление. При необходимости отрегулируйте фиксирующие винты для достижения требуемого сопротивления. Плотнo закрепите установочный винт с помощью шестигранного ключа и затяните шестигранную гайку, чтобы зафиксировать установочный винт на месте.

Снова приведите каретку в движение и отрегулируйте в случае необходимости.

Примечание: Избыточная и частая смена настроек приведет к преждевременному и избыточному износу клиньев

12.2 Поперечные салазки

Если поперечные салазки слишком ослаблены, выполните следующую процедуру, чтобы его затянуть:

Ослабьте винт заднего клина (не показан) примерно на один оборот.

Затяните передний винт клина (В, рис. 23) на четверть оборота. Поверните маховик поперечных салазок, чтобы увидеть - ослаблены ли салазки по-прежнему. Если они по-прежнему болтаются, немного затяните передний винт и повторите попытку.

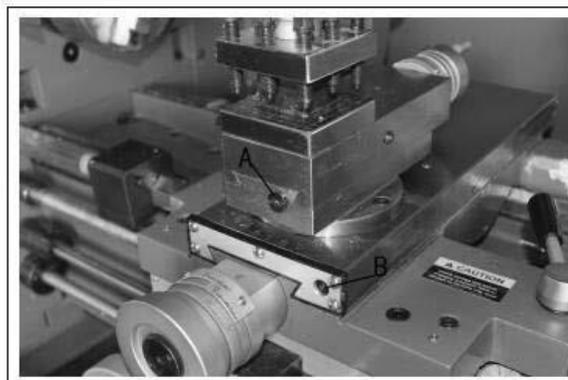


Рисунок 23

При правильной настройке поперечных салазок затяните задний винт клина.

Примечание: Избыточная и частая перенастройка приведет к чрезмерному и преждевременному износу клиньев.

12.3 Резцовые салазки

Следуйте той же процедуре, что и при регулировке поперечных салазок, чтобы

отрегулировать резцовые салазки.
Показан винт заднего клина (А, рис.23).
Передний винт (не показан), [двигайте
верхние салазки] с помощью маховика.

12.4 Задняя бабка

Если рукоятка (А, рис.24) не блокирует
заднюю бабку, выполните следующую
процедуру:

Опустите рукоятку в положение
разблокировки.

Сдвиньте заднюю бабку в такое место, где
есть удобный доступ к нижней стороне
задней бабки.

Затяните прижимной болт задней бабки (с
нижней стороны задней бабки) на 1/4
оборота. Проверьте правильность
блокировки. При необходимости
повторите.

12.5 Смещение задней бабки

Следуйте приведенной ниже процедуре,
чтобы настроить смещение задней бабки
для нарезки пологих конусов:

Зафиксируйте заднюю бабку в положении,
подняв стопорную рукоятку (А, рис. 24).

Попеременно ослабьте и затяните два
шестигранных винта (В, рис. 24).

12.6 Клинья задней бабки

Выберите люфт на задней бабке, затянув
два винта клиньев (С, рис. 24) с обеих
сторон основания задней бабки.

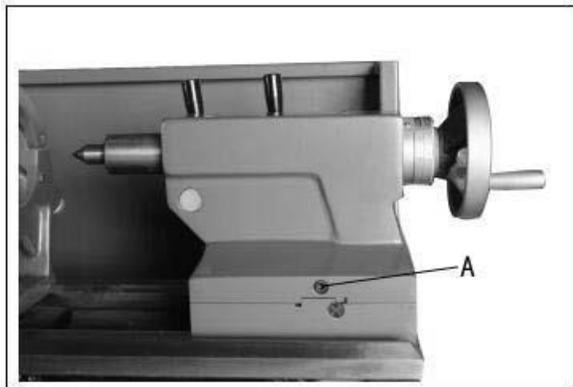


Рисунок 24

Примечание: Не перетяните. Чрезмерное
затягивание приведет к
преждевременному износу клиньев и
сопряжённых деталей.

12.7 Регулировка передней бабки

Передняя бабка была сцентрирована на
заводе и не требует регулировки. Однако,
если вы сочтете настройку необходимой,

выполните следующую процедуру для
юстировки передней бабки:

Используя прецизионный (станочный?)
уровень на направляющих станины,
убедитесь, что станок расположен ровно,
как в продольном, так и в поперечном
направлении. Если токарный станок не
стоит ровно, выставите его до ровного
горизонтального состояния перед тем, как
продолжать действия. Проверьте
регулировки повторно, если были сделаны
какие-либо регулировки горизонтальности.
Из стального прутка диаметром примерно
в два дюйма отрежьте кусок, длиной
приблизительно 8 дюймов.

Поместите прутку на два дюйма в патрон
и затяните патрон. Не используйте
заднюю бабку или центр для поддержки
другого конца.

Установите и отрежьте пять дюймов
прутка.

Используя микрометр, измерьте прутку
рядом с патроном и в конце. Размеры
должны быть одинаковыми.

Если размеры не совпадают, и требуется
центровка, ослабьте винты с
шестигранной головкой (А, рис. 25),
которые удерживают переднюю бабку на
станине. Не ослабляйте полностью; бабка
всё же должна быть прихвачена.

Отрегулируйте две винтовые гайки (В, рис.
25), расположенные на торцевой стороне
бабки. Ослабьте один и затяните другой.
Отрежьте еще кусок прутка. Продолжайте
регулировать винтовые гайки после
каждого отреза до тех пор, пока размеры
прутка не совпадут. Затяните все винты
передней бабки.

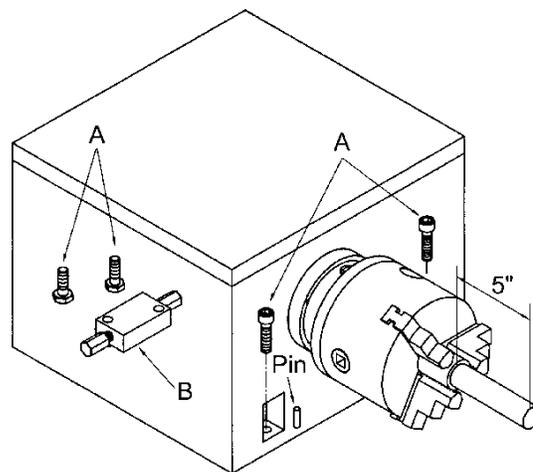


Рисунок 25

12.8 Удаление съемного мостика

Чтобы удалить съемный мостик, найдите две гайки (А, рис. 26) в центре съемного мостика.

Используя гаечный ключ с открытым зевом, затяните две гайки. Это приведет к высвобождению конусных штифтов.

Удалите конусные штифты.

Отверните винты с шестигранной головкой (В, рис.26) с помощью шестигранного ключа.

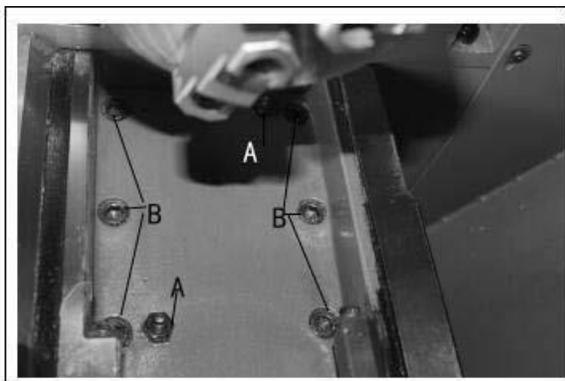


Рисунок 26

Съемный мостик теперь можно удалить.

12.9 Установка съемного мостика

Тщательно очистите нижнюю часть и концы съемного мостика.

Установите съемный мостик на место и произведите центровку.

Снимите гайки с конусных штифтов.

Вставьте конусные штифты в их соответствующие отверстия, используя молоток. Плотно закрутите гайки на пальце конусных штифтов.

Установите шесть винтов с цилиндрической головкой и шестигранным углублением и надежно затяните их.

12.10 Замена и регулировка ремня

Отключите станок от источника питания (выньте вилку).

Откройте дверцу на торце коробки скоростей и нижнюю дверцу сбоку на передней бабке.

Снимите натяжение со старых ремней, ослабив шестигранную гайку крепления двигателя (А, Рис. 27).

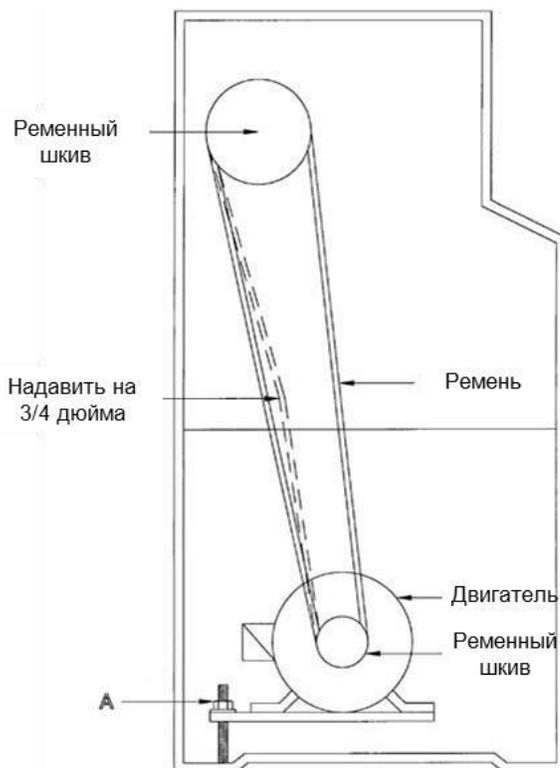


Рисунок 27

Снимите ремни. Установите новые ремни на шкивы.

Создайте натяжение, затянув шестигранную гайку крепления мотора до 8 фунтов силы, так, чтобы отклонение на ремнях составляло примерно 3/4 дюймов. Закройте торцевую дверцу коробки скоростей, установите дверцу и подключите токарный станок к источнику питания.

12.11 Центровка задней бабки к передней бабке

Прежде чем продолжать действия, должны быть произведена регулировка передней бабки. См. Раздел. 12.7, *Регулировка передней бабки*.

Установите 12-дюймовый отшлифованный стальной стержень между центрами передней бабки и задней бабки (рис. 28).

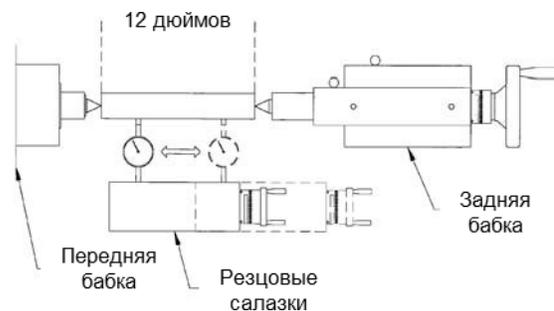


Рисунок 28

Установите индикатор часового типа на резцовые салазки и перемещайте его вдоль стержня, используя движение крестового суппорта.

Если требуется регулировка задней бабки, поочередно ослабьте и затяните передний и задний винты с шестигранной головкой (А, рис. 29).

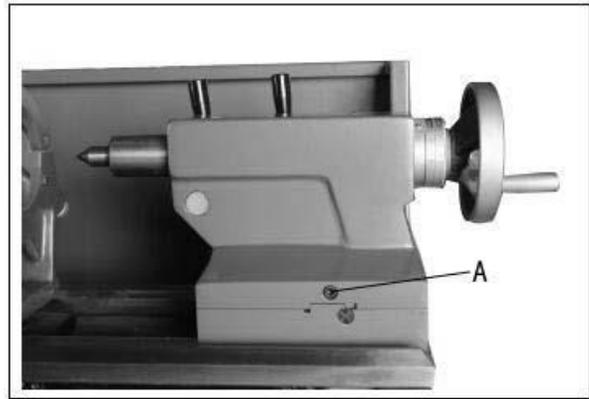


Рисунок 29

13. Таблица операций

13.1 Таблицы резьб

127		24		120		30		60		mm METRIC	
0.40	1 T	0.80	1 T	0.50	1 T	1.00	1 T	2.0	1 R	4.00	1 R
0.45	2 T	0.90	2 T	0.625	3 T	1.125	2 T	2.25	2 R	4.50	2 R
0.50	3 T	1.00	3 T	0.75	6 T	1.25	3 T	2.50	3 R	5.00	3 R
0.55	4 T	1.10	4 T	0.875	8 T	1.375	4 T	2.75	4 R	5.50	4 R
0.60	6 T	1.20	6 T			1.50	6 T	3.00	6 R	6.00	6 R
0.65	7 T	1.30	7 T			1.625	7 T	3.25	7 R	6.50	7 R
0.70	8 T	1.40	8 T			1.75	8 T	3.50	8 R	7.00	8 R

Рисунок 30. Метрическая резьба

		n/1"		IN INCH	
 127 120 40 60	4	■	2	R	
	4 1/2	■	1	R	
	8	■	2	R	
	9	■	1	R	
	16	■	2	T	
	18	■	1	T	
	32	■	2	T	
	36	■	1	T	
 127 120 32 60	5	■	2	R	
	10	■	2	R	
	20	■	2	T	
	40	■	2	T	
 127 120 32 66	5 1/2	■	2	R	
	11	■	2	R	
	22	■	2	T	
	44	■	2	T	
 127 120 30 60	6	■	1	R	
	12	■	1	R	
	24	■	1	T	
	48	■	1	T	
 127 120 30 65	6 1/2	■	1	R	
	13	■	1	R	
	26	■	1	T	
	52	■	1	T	
 127 120 30 70	7	■	1	R	
	14	■	1	R	
	28	■	1	T	
	56	■	1	T	

Рисунок 31. Дюймовая резьба

13.2 Таблицы автоподача

mm / O	1 U	0.109	1 U	0.186	1 S	0.375	1 S
0.054	1 U	0.109	1 U	0.186	1 S	0.375	1 S
0.060	2 U	0.122	2 U	0.214	2 S	0.428	2 S
0.067	3 U	0.135	3 U	0.233	3 S	0.466	3 S
0.074	4 U	0.149	4 U	0.256	4 S	0.513	4 S
0.081	6 U	0.163	6 U	0.280	6 S	0.561	6 S
0.088	7 U	0.177	7 U	0.303	7 S	0.606	7 S
0.095	8 U	0.190	8 U	0.327	8 S	0.653	8 S

mm / O	1 U	0.087	1 U
0.043	1 U	0.087	1 U
0.049	2 U	0.098	2 U
0.054	3 U	0.109	3 U
0.059	4 U	0.119	4 U
0.065	6 U	0.131	6 U
0.071	7 U	0.141	7 U
0.076	8 U	0.152	8 U

Рисунок 32. Продольная автоподача

mm / O	1 U	0.060	1 U	0.103	1 S	0.205	1 S
0.030	1 U	0.060	1 U	0.103	1 S	0.205	1 S
0.033	2 U	0.067	2 U	0.118	2 S	0.235	2 S
0.037	3 U	0.074	3 U	0.128	3 S	0.256	3 S
0.041	4 U	0.082	4 U	0.141	4 S	0.282	4 S
0.045	6 U	0.089	6 U	0.154	6 S	0.308	6 S
0.048	7 U	0.097	7 U	0.167	7 S	0.333	7 S
0.052	8 U	0.105	8 U	0.179	8 S	0.359	8 S

mm / O	1 U	0.048	1 U
0.024	1 U	0.048	1 U
0.027	2 U	0.054	2 U
0.030	3 U	0.060	3 U
0.032	4 U	0.065	4 U
0.036	6 U	0.072	6 U
0.039	7 U	0.078	7 U
0.042	8 U	0.084	8 U


Рисунок 33. Поперечная автоподача

14 Запасные детали

Запасные части перечислены на следующих страницах. Чтобы заказать запчасти или обратиться в наш сервисный отдел, звоните по телефону 1-8800-274-6848 с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00. Центрального поясного времени. Мы сможем быстро и точно обслужить вас, если у вас будут заранее приготовлены номер модели и серийный номер вашего аппарата.

Непатентованные части, такие как крепежные детали, можно найти в местных магазинах или заказать в фирме JET. Некоторые части показаны только для справки, и возможно, конкретно эти детали будет не найти.

14.1.1 Блок передней бабки, I – В разобранном виде

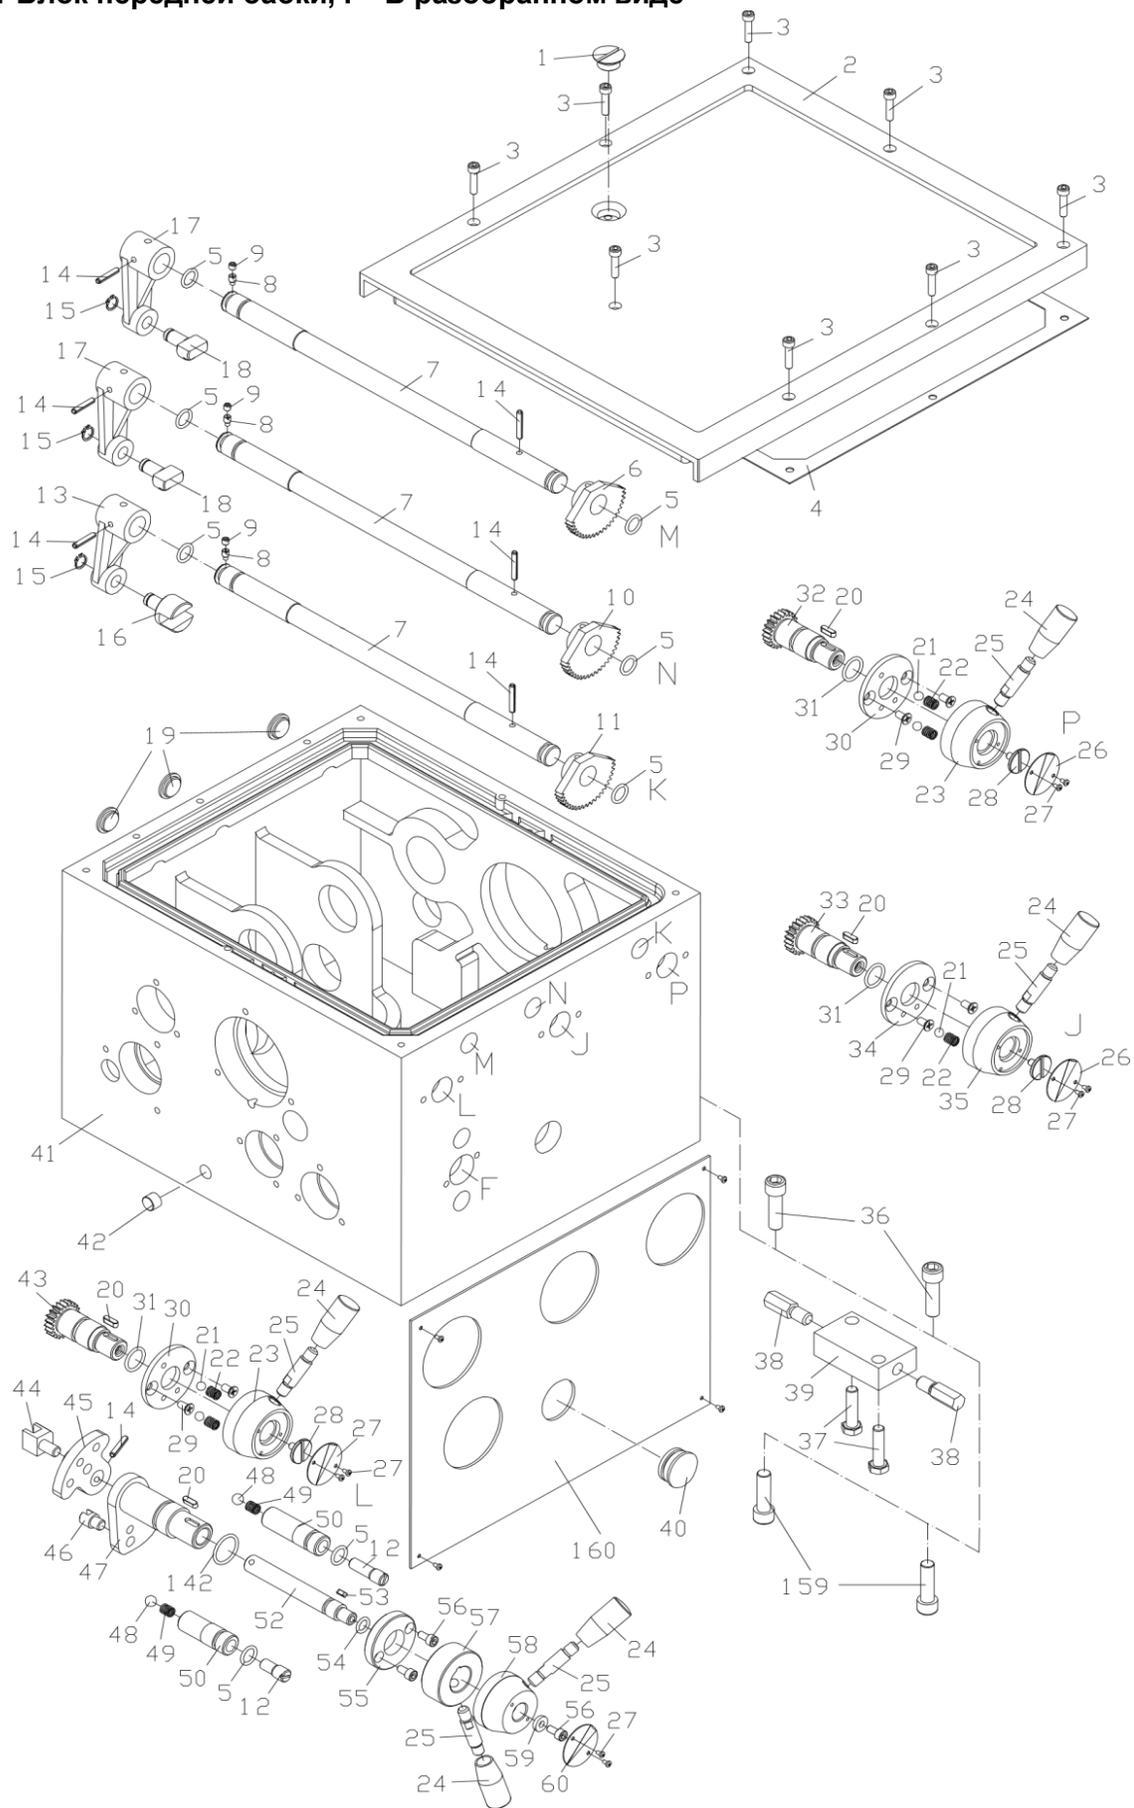


14.1.2 Блок передней бабки, I – Перечень деталей

Обозначение

на схеме	Деталь	Описание	Размер	Кол-во
1	C6136-02755	Заглушка		1
2	GH1440K-02119	Крышка передней бабки		1
3	TS-1503061	Гайки с шестигранной головкой	M6x25	6
4	GH1440K-02509	Уплотняющая прокладка		1
5	GH1440K-005	Кольцо уплотнения	14x2.65 mm	8
6	GH1440-04-38	Шестерня	38Т	1
7	GH1440K-02749	Вал		3
8	TS-1523031	Винт с внутр.шестигранником	M6x10	3
9	F010445	Винт с внутр.шестигранником FP.	M6x6	3
10	GH1440-04-37	Шестерня	48Т	1
11	GH1440-04-36	Шестерня	43Т	1
12	GH1440K-02754	Зажимной винт		1
13	GH1440-04-43	Рычаг переключения		1
14	ZX-S48	Пружинный палец	5x30 mm	7
15	F006041	С-образное стопорное кольцо, внешн.	12 mm	3
16	GH1440-04-45	Вилка переключения		1
17	GH1440-04-35	Рычаг переключения		2
18	GH1440-04-44	Переключатель передач		2
19	GH1440K-02748	Заглушка		3
20	5510677	Закрепка двойная с круглой головкой	5x16 mm	4
21	SB-8MM	Стальной шарик	8 mm	5
22	C6240-20018	Пружина		5
23	GH1440-04-49	Гнездо рукоятки		2
24	GB4141.14-BM10x50	Ручка		5
25	GH1440-04-34	Рукоятка рычага		5
26	GH1440K-02303	Пластина индикатора рукоятки		4
27	TS-1531012	Винт с плоско-выпуклой головкой	M3x6	14
28	GH1440-04-59	Винт		3
29	TS-1514011	Винт с внутр.шестигранником	M6x12	6
30	GH1440-04-50	Пластина размещения		2
31	GH1440K-031	Кольцо уплотнения	19x2.65 mm	3
32	GH1440-04-40	Вал-шестерня	22Т	1
33	GH1440-04-42	Вал-шестерня	17Т	1
34	GH1440-04-51	Пластина размещения		1
35	GH1440-04-58	Гнездо рукоятки		1
36	TS-1506051	Винт с внутр.шестигранником	M12x40	2
37	GB5782-86	Центрирующий болт	M10x40	2
38	GH1440-04-62	Центрирующий болт		2
39	GH1440-04-63	Центрирующий брусок		1
40	GB1160.1-89	Масломерное стекло	20 mm	1
41	GH1440K-02101	Корпус передней бабки		1
42	05-75	Пробка слива		1

43	GH1440-04-39	Вал-шестерня.....	27Т	1
44	GH1440-04-47	Вилка переключения		1
45	GH1440-04-36	Регулирующий коленвал.....		1
46	GH1440-04-71	Вилка переключения		1
47	GH1440K-02117	Регулирующий коленвал.....		1
48	SB-10MM	Стальной шарик.....	10 mm	2
49	GB2089	Пружина	0.9×9×40 mm	2
50	GH1440K-02753	Вал		1
52	GH1440K-02755	Вал		1
	GH1440K-02747	Вал		1
53	GB1096-4X10	Закрепка двойная с круглой головкой.....	4x10 mm	1
54	GH1440K-054	Кольцо уплотнения.....	10.6x2.65 mm	1
55	GH1440-04-55	Узкая втулка.....		1
56	TS-150303	Винт с внутр.шестигранником.....	M6x12	3
57	GH1440-04-57	Узкая втулка		1
58	GH1440-04-58	Гнездо рукоятки		1
59	TS-1550041	Плоская шайба.....	6mm	1
60	GH1440K-02756	Пластина индикатора рукоятки.....		1
142	GH1440K-142	Кольцо уплотнения.....	25x2.65 mm	3
159	TS-1506041	Винт с внутр.шестигранником	M12x35	2
160	GH1440K-02304-24	... Табличка с заводской характеристикой		1

14.2.1 Блок передней бабки, II – В разобранном виде

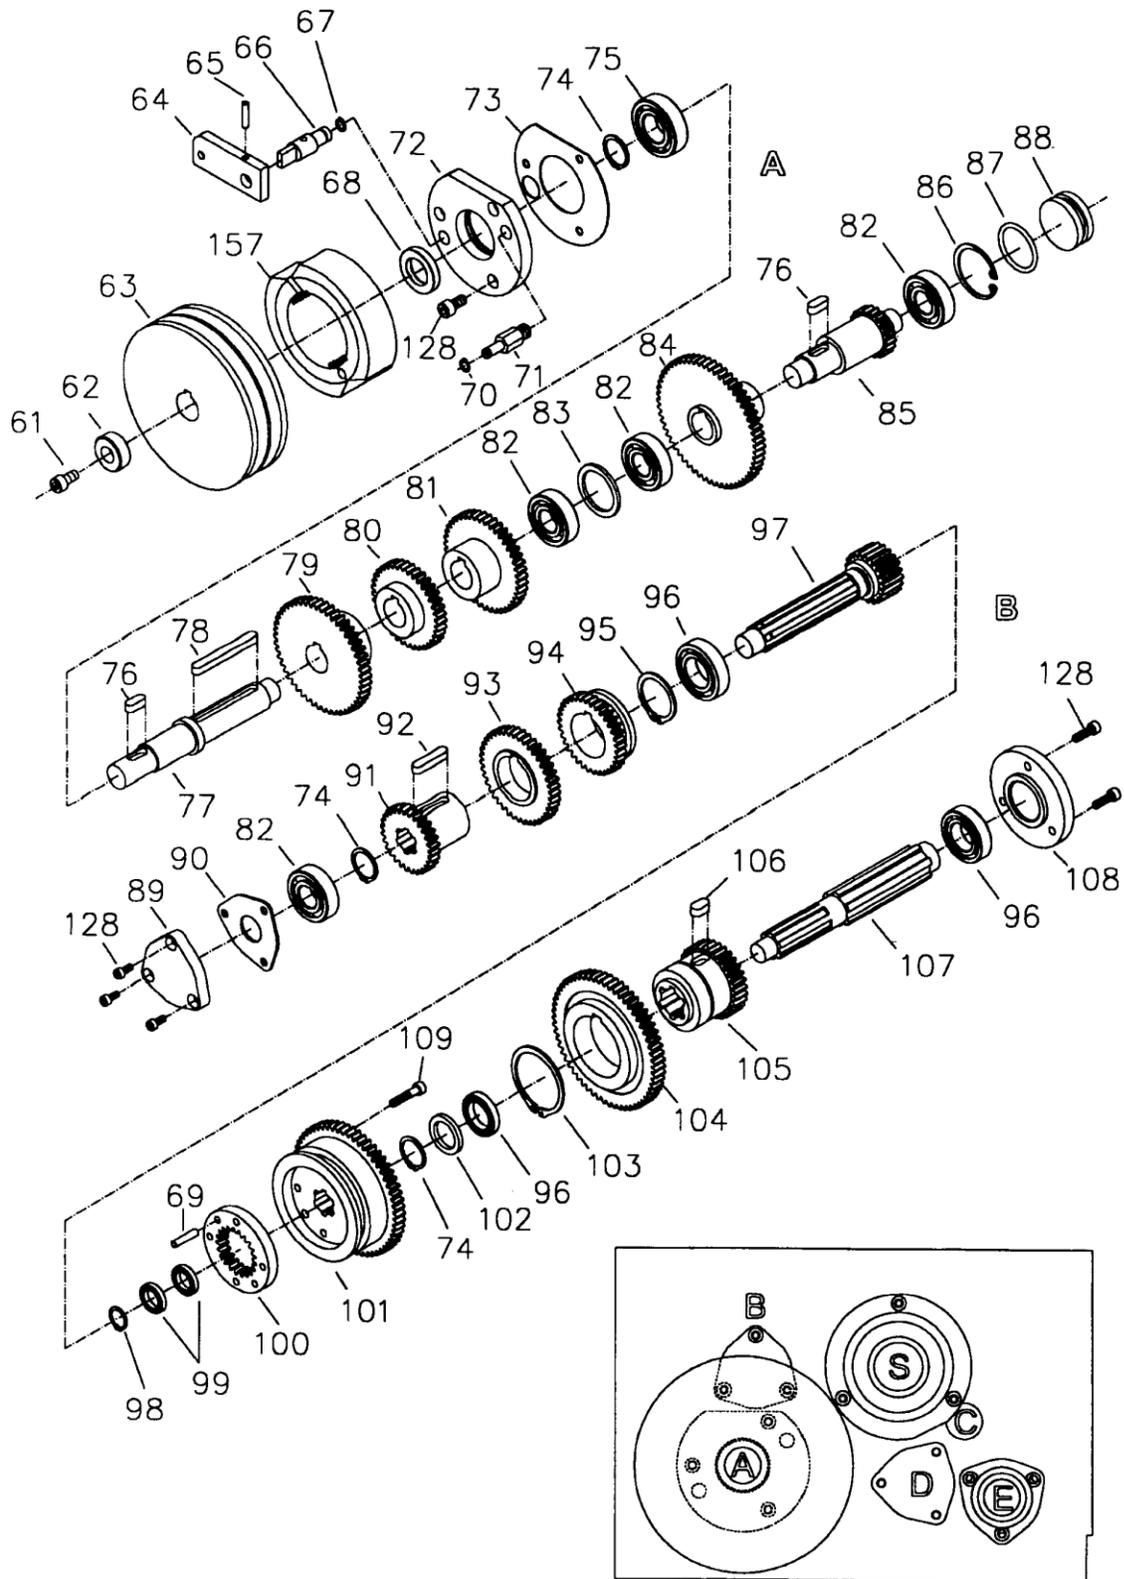


14.2.2 Блок передней бабки, II – Перечень деталей

Обозначение на схеме	Деталь	Описание	Размер	Кол-во
61	TS-1504031	Винт с внутр.шестигранником.....	M8x16.....	1
62	04-12	Шайба		1
63	04-11	Роликовый блок		1
64	GH1440K-02722	Тормозная колодка		1
65	5625391	Пружинный палец.....	5x16 mm.....	1
66	11-09	Вал тормозного привода.....		1
67	F006041	С-образное стопорное кольцо, внешн.....	12 mm.....	1
68	GB9877.1-88	Распор	SD25x45x7	1
69	GHW-H69	Конусный штифт.....	A6x26 mm.....	2
70	F006039	С-образное стопорное кольцо, внешн.....	8 mm.....	1
71	11-11	Шип удержания стопора		1
72	04-13	Крышка		1
73	04-14	Прокладка.....		1
74	F006050	С-образное стопорное кольцо, внешн.....	25 mm.....	6
75	BB-6205	Подшипник	6205/p5.....	1
76	AK052	Закрепка с двойной круглой головкой.....	8x20 mm.....	2
77	GH1440K-02718	Вал.....		1
78	GHW-H78	Закрепка.....	8x72 mm.....	1
79	GH1440-04-04	Шестерня	50Т	1
	GH1440-04-05	Шестерня	37Т	1
	GH1440-04-06	Шестерня	43Т	1
82	BB-6204	Подшипник	6204/p5.....	5
83	GH1440-04-17	Шайба		1
84	GH1440-04-12	Шестерня	57Т	1
85	GH1440-04-11	Вал-шестерня	20Т	1
86	F006075	Стопорное кольцо, Внутр.....	47 mm	1
87	GH1440K-287	Кольцо уплотнения.....	40x2.65.....	1
88	GH1440K-02106	Заглушка.....		1
89	04-53	Крышка подшипника		2
90	04-52	Прокладка.....		2
91	GH1440-04-08	Шестерня	28Т	1
92	GHW-H92	Закрепка с двойной круглой головкой.....	8x38 mm	1
93	GH1440-04-09	Шестерня	41Т	1
94	GH1440-04-10	Шестерня	34Т	1
95	F006055	Стопорное кольцо С, Внешн.....	40 mm	1
96	BB-6005	Подшипник.....	6005/p5	4
97	GH1440K-02724	Вал шестерня.....	21Т	1
98	F006045	Стопорное кольцо С, Внешн.....	17 mm	1
99	BB-61803	Подшипник.....	61803/p5	2
100	GH1440-04-15	Шестерня	21Т	1
101	GH1440-04-14	Шестерня	58Т	1
102	GH1440K-02709	Шайба		1
103	F006082	Стопорное кольцо С, Внешн.....	55 mm	1
104	GH1440-04-19	Шестерня	59Т	1

105	GH1440-04-18	Шестерня	31T	1
106	GB1096-10X18	Закрепка с двойной круглой головкой.. 10x18 mm		1
107	GH1440-04-13	Зубчатый вал		1
108	GH1440-04-24	Крышка		1
109	TS-1503081	Винт с внутр.шестигранником	M6x35	4
128	JHM610-22	Винт с внутр.шестигранником	M6x14	9
157	11-15	Тормозная колодка в сборе		1

14.3.1 Блок передней бабки, III – В в разобранном виде

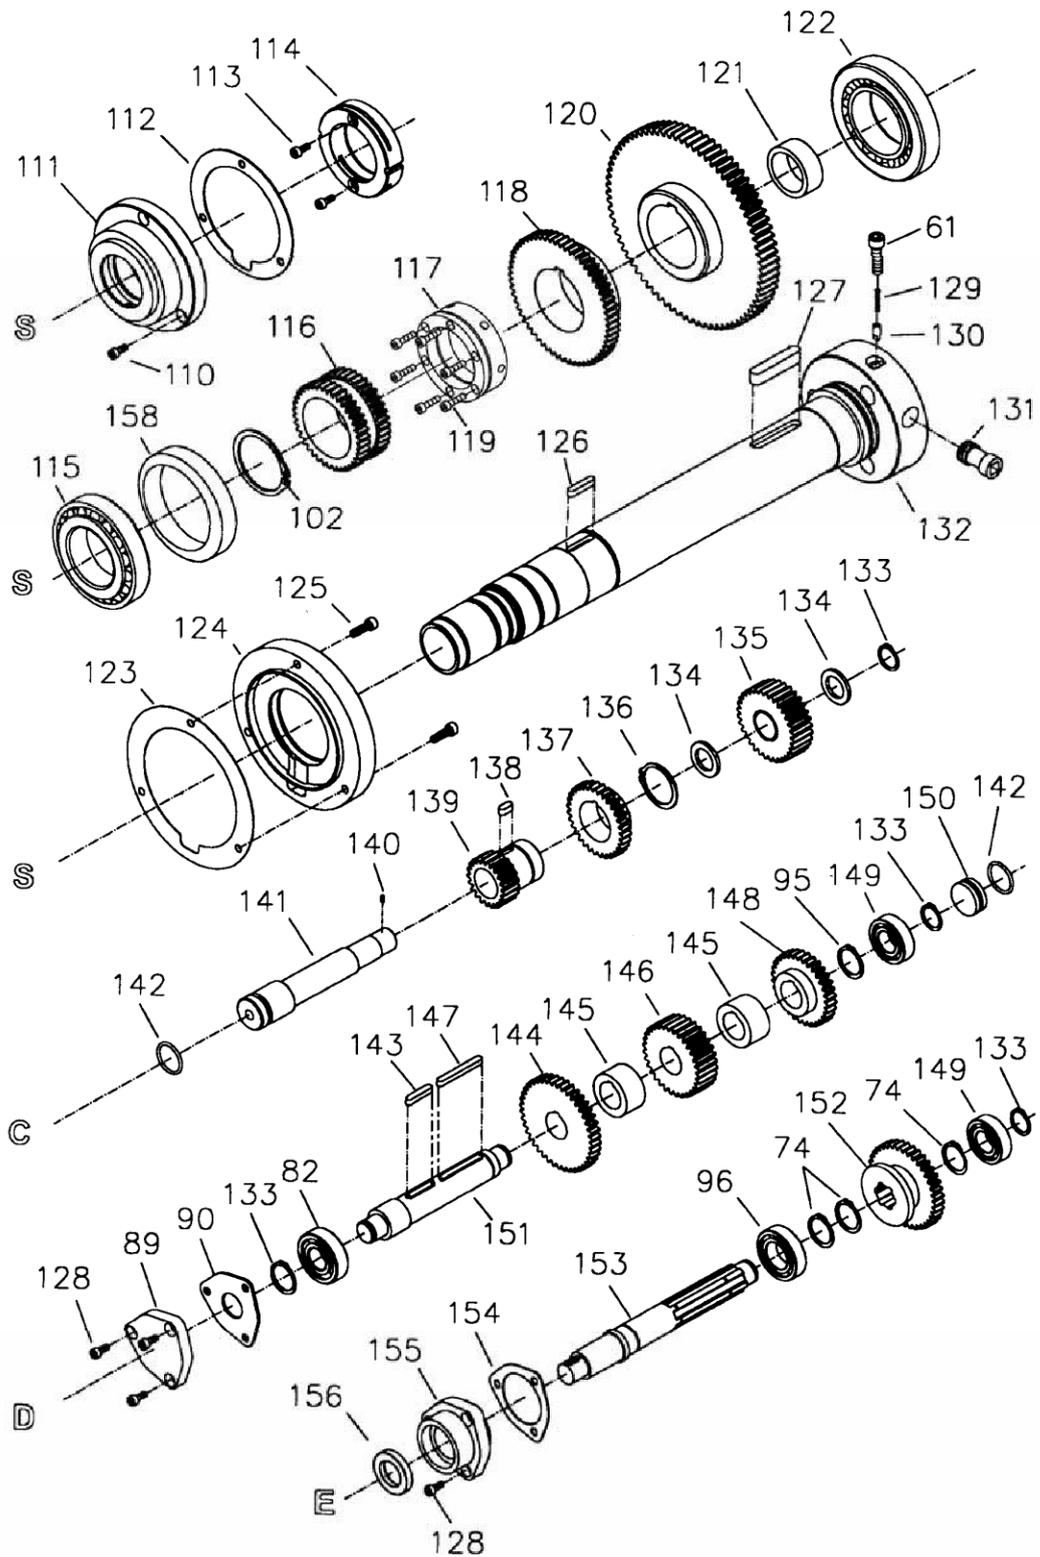


14.3.2 Блок передней бабки, III –Перечень деталей

Обозначение на схеме	Деталь	Описание	Размер	Кол-во
56	TS-150303	Винт с внутр.шестигранником....	M6x12	18
61	TS-1504031	Винт с внутр.шестигранником....	M8x16	3
74	F006050	Стопорное кольцо С, Внешн.....	25 mm	6
82	BB-6204	Подшипник.....	6204/p5	5
89	04-53	Крышка подшипника.....		2
90	04-52	Прокладка.....		2
95	F006055	Стопорное кольцо С, Внешн.....	40 mm	1
96	BB-6005	Подшипник.....	6005/p5	4
102	F006082	Стопорное кольцо С, Внешн.....	55 mm	1
110	TS-1503041	Винт с внутр.шестигранником....	M6x16	3
111	GH1440-04-29	Крышка.....		1
112	04-60	Прокладка.....		1
113	TS-1502031	Винт с внутр.шестигранником.....	M5x12	2
114	GH1440-04-31	Гайка.....		1
115	BB-32011	Конический подшипник.....	32011/p5	1
116	GH1440-04-30	Шестерня.....	38Т	1
	СК6125-02713	Стопорная втулка.....		1
	GH1440-04-21	Шестерня.....	59Т	1
119	TS-1502051	Винт с внутр.шестигранником....	M5x20	6
120	GH1440-04-23	Шестерня.....	87Т	1
121	GH1440-04-25	Узкая втулка.....		1
122	BB-30212	Конический подшипник.....	30212/p5	1
123	GH1440-04-32	Прокладка.....		1
124	GH1440-04-28	Крышка.....		1
125	TS-1503061	Винт с головкой с шестигранным углублением....	M6x25	3
126	5509094	Закрепка с двойной круглой головкой.....	6x30 mm	1
127	GHW-H127	Закрепка с двойной круглой головкой....	10x55 mm	1
128	JHM610-22	Винт с внутр.шестигранником....	M6x14	6
129	04-31/1	Пружина.....		3
130	04-86	Установочный штифт кулачкового зажима.....		3
131	04-85	Кулачковый зажим.....		3
132	GH1440K-02701	Шпиндель.....		1
133	F006047	Стопорное кольцо С, Внешн.....	20 mm	4
134	04-36	Шайба.....		2
135	04-35	Шестерня в сборе.....	32Т	1
136	F006083	Стопорное кольцо С, Внешн.....	37 mm	1
137	04-54	Шестерня.....	32Т	1
138	KF2R5516	Закрепка с двойной круглой головкой.....	5x16 mm	1
139	04-55	Шестерня в сборе.....	32Т	1
140	TS-1523041	Установочный винт с внутренним шестигранником..	M6x12	1
141	04-37	Вал.....		1
142	GH1440K-342	Кольцо уплотнения.....	25x2.65	3

143	GHW-H126	Закрепка	6x30 mm	1
144	GH1440K-02733	Шестерня	42Т	1
145	GH1440K-02111	Узкая втулка		2
146	04-44	Шестерня	32Т	1
147	GHV1340-108	Закрепка с двойной круглой головкой	6x55 mm	1
148	GH1440K-02736	Шестерня	32Т	1
149	BB-6004	Подшипник	6004/p5	2
150	GH1440K-02102	Заглушка		1
151	GH1440K-02732	Вал		1
152	04-43	Шестерня	38Т	1
153	04-42	Зубчатый вал		1
154	04-48	Прокладка		1
155	04-49	Крышка		1
156	GB9877.1-88	Распор	SD25x40x7	1
158	GH1440-04-65	Узкая втулка		1

14.4.1 Блок коробки скоростей, I – В разобранном виде

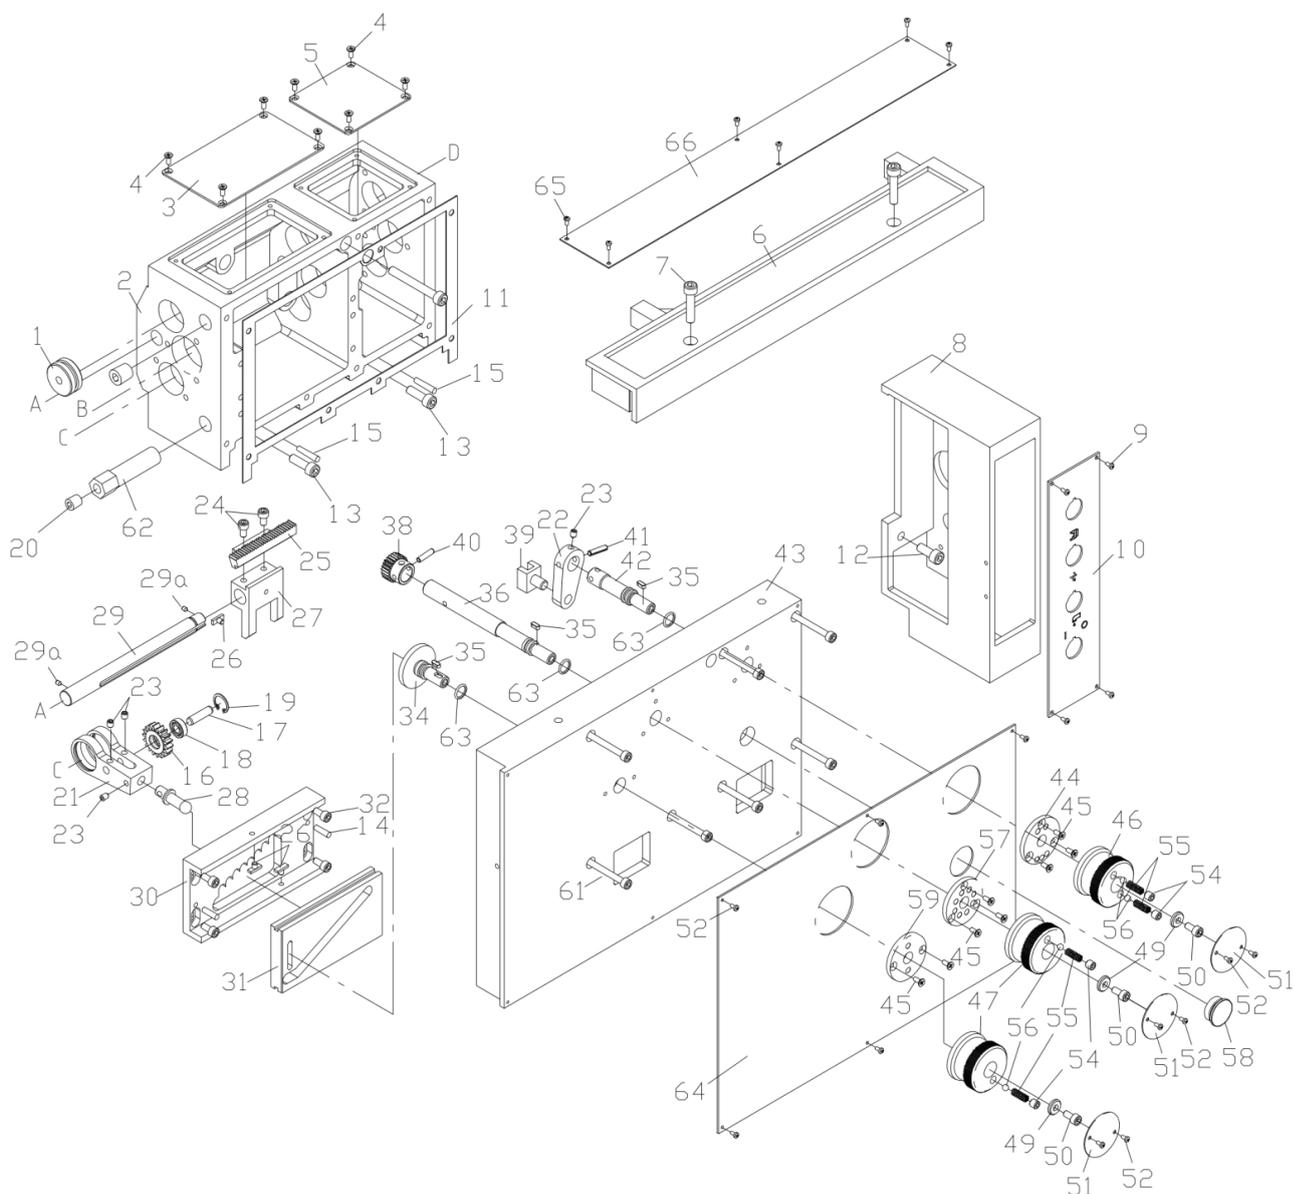

14.4.2 Блок коробки скоростей, I – Перечень частей

Обозначение на схеме	Деталь	Описание	Размер	Кол-во
1	05-73	Заглушка		1
2	GH1440K-05101	Корпус коробки подач		1
3	05-07	Передняя Крышка		1
4	TS-1512011	Винт с плоской головкой	M4x10	8
5	GH1440A-05719	Масляная крышка		1
6	GH1440K-05501	Крышка		1
7	TS-1504071	Винт с внутр.шестигранником	M8x35	2
8	GH1440-05-09	Гитара		1
9	GB2672	Винт	M3x6	4
10	GH1440K-18301-2	Электрическая пластина		1
11	05-61	Прокладка		1
12	TS-1504081	Винт с внутр.шестигранником	M8x40	2
13	TS-1504051	Винт с внутр.шестигранником	M8x25	3
14	ZX-S75	Конусный штифт	5x20 mm	2
15	GH1440K-415	Конусный штифт	5x28 mm	2
16	05-49	Шестерня	16Т	1
17	05-51	Вал	8x30 mm	1
18	GB/T276-94	Подшипник	619/8/p5	1
19	F006084	Стопорное кольцо С, Внутр.	19 mm	1
20	05-75	Заглушка		2
21	05-03	Сдвигающая добавка		1
22	GH1440A-5107	Рычаг переключения		1
23	TS-2276081	Установочный винт с внутренним шестигранником	M6x8	4
24	TS-1503021	Винт с внутр.шестигранником	M6x10	2
25	05-13	Зубчатая рейка		1
26	05-01	Клавиша переключения регистра		3
27	05-12	Вилка переключения		1
28	GH1440-0128	Вал		1
29	05-15	Вал		1
29a	TS-2276081	Установочный винт с внутренним шестигранником	M6x8	2
30	05-05	Установочная пластина		1
31	05-04	Распределительная плита		1
32	TS-150303	Винт с внутр.шестигранником	M6x12	4
34	GH1440K-05701	Гнездо переключения регистров		1
35	6293384	Закрепка с двойной круглой головкой	4x10 mm	3
36	GH1440K-05702	Вал		1
38	05-14	Шестерня	26Т	1
39	05-55	Вилка переключения		1
40	GA7X-122	Штифт пружины	5x20 mm	1
41	GNB1340-A82	Штифт пружины	5x25 mm	1
42	GH1440K-05703	Вал		1
43	GH1440K-05102	Крышка		1
44	05-58	Центровочный диск		1
45	TS-1512011	Винт с плоской головкой	M4x10	8
46	GH14440K-05724	Гнездо переключения регистров		1

47	GH1440-05-13	Гнездо переключения регистров.	2
49	05-08	Шайба	3
50	TS-1503041	Винт с внутр.шестигранником..... М6х16.....	3
51	GH1440K-05302	Табличка переключения регистров Indicator.....	3
52	TS-1531012	Винт с плоско-выпуклой головкой..... М3х6.....	6
54	TS-1524011	Установочный винт с внутренним шестигранником..М8х8	4
55	GH1440K-455	Пружина 0.8х5х25 mm	4
56	SB-6.5MM	Стальной шарик..... 6.5 mm	4
57	05-10	Центровочный диск.....	1
58	GH1440-05-27	Масломерное стекло.....	1
59	05-59	Центровочный диск.....	1
61	TS-1503111	Винт с внутр.шестигранником..... М6х50	7
62	GHB1340A-05724	Труба слива смазки.....	1
63	G51-2A	Кольцо уплотнения.....	3
64	GH1440K-05301-19	Табличка с заводской характеристикой	1
65	GB2672	Винт..... М3х6	6
66	GH1440K-05303	Панель с таблицей скоростей.....	1